

Выгорел вход контроллера автоматики. Можно ли заменить его другим.

Если Вы уверены что у вас не работает вход (выход) то его можно заменить другим при помощи программы KAEEditor. для этого вам нужно

1. [программа KAEEditor](#)
2. [проект электроавтоматики в исходниках](#)
3. ноутбук (ПК)
4. [подключение по сети](#)

Перепрограммирование сгоревшего входа (выхода) на рабочий вход (выход)

1. открыть проект при помощи программы KAEEditor
2. в окне «Настройка сигналов станка» (кнопка «Типы драйверов») найти название неисправного сигнала
3. исправить [номер бита](#) сигнала на [номер бита](#) исправного входа.
4. сохранить проект
5. транслировать проект, получить файл wlca.dat

Загрузка файла wlca.dat

1. [подключиться по сети к ЧПУ](#)
2. сохранить старый wlca.dat (для возможности восстановления старого wlca.dat)
3. [загрузить новый файл wlca.dat](#)

Еще вопросы

1. Можно ли перепрограммировать номер нерабочего входа на номер рабочего прямо на ЧПУ? - нет

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:sgorel_vhod

Last update: **2018/05/04 13:00**

