



West Labs Ltd.

Industrial Electronics Department

Руководство оператора

WL4x

Издание от 28.01.2008

Содержание

Аннотация.....	5
Назначение	6
Характеристики системы управления (фрезерный вариант).....	7
Характеристики системы управления (токарный вариант).....	9
Условие выполнения программного обеспечения	11
Выполнение программного обеспечения	12
Органы управления.....	13
Состав системы управления	13
Органы управления	13
Ручная регулировка скорости подачи и частоты вращения шпинделя.....	16
Кнопки управления зажимом инструмента	16
Кнопки управления системой охлаждения инструмента.....	16
Кнопки управления программой.....	17
Кнопки управления шпинделем	17
Кнопки управления подачей.....	17
Переключатель величины подачи	18
Переключатель величины дискретности перемещения	18
Переключатель выбора оси подачи.....	18
Переключатель режимов работы.....	19
Динамическая функциональная клавиатура	19
Статическая клавиатура	19
Включение, выключение системы управления	22
Подготовка к включению.....	22
Включение системы управления	22
Выключение системы управления	24
Управление индикацией	26
Индикация на “Вид А”	26
Индикация “Вид Б”	29
Индикация “Программы”.....	30
Индикация “Параметры”.....	31
Индикация “Ошибки”	32
Ввод и редактирование управляющих программ.....	33
Включение режима «ПРОГРАММЫ»	33
Выбор УП.....	34
Создание новой УП.....	34
Удаление УП с внутреннего носителя	35
Создание каталога	36
Удаление каталога.....	36
Копирование УП.....	37
Редактирование существующей УП.....	38
Выбор УП для выполнения.....	39
Ввод символьной информации из внешних источников	41
Прием программы с внешнего устройства по каналу связи RS232.....	41

Прием управляющей программы с внешнего USB устройства.....	42
Работа с USB устройством с помощью УП менеджера.....	43
Прием управляющей программы с FTP сервера	44
Настройка параметров связи с ФТП сервером.....	46
Прием управляющей программы с Флоппи устройства (дискет)*	47
Вывод символьной информации на внешние устройства	47
Визуализация УП	48
Задание смещений, корректоров и ограничителей и привязка инструмента .	51
Задание смещений для G54 – G59	51
Способ задания смещений	53
Задание значений корректоров.....	53
Задание программных ограничителей перемещения	54
Привязка инструмента в базовом варианте	54
Привязка инструмента с вводом износа инструмента.....	57
Инструмент T0.....	58
Изменение параметров системы управления	59
Выход в нулевую точку станка	60
Автоматическое управление.....	62
Подготовка к пуску на автоматическую работу	62
Пуск на автоматическую работу	62
Повторный пуск на автоматическую работу	62
Останов автоматической работы.....	63
Покадровая обработка.....	64
Останов по программе	64
Конец программы.....	64
Поиск кадра	65
Задание условий отработки УП.....	66
Ручная регулировка скорости подачи	66
Режим “Преднабор”	68
Управление станком	69
Состояние сброса УЧПУ	70
Сообщения об ошибках	71
Индикация списка сообщений оператору.....	71
Индикация списка активных сообщений оператору	72
Дополнительные модули	73
Установка времени на системе.....	74
Сообщения.....	75
Общие ошибки (код 0).....	75
Ошибки интерпретатора (код 1)	75
Ошибки контроллера перемещения (код 2)	76
Ошибки наладки (код 3).....	77
Ошибки энергонезависимой памяти (код 4)	77
Ошибки пульта (код 5)	77
Ошибки флэш драйва (код 6).....	77
Ошибки параметров (код 7)	78

Ошибки CAN устройства (код 8).....	78
Ошибки автоматики (код 9)	78
Ошибки диспетчера управления (код 10)	78
Список переменных	79
Описание функциональных клавиш по экранам	84
Вид А.....	84
Вид Б	85
Программы.....	85
Параметры	85
Ошибки	86
Диалоговые окна	87
Задание смещений (G54-G59).....	87
Задание привязок инструмента.....	87
Визуализатор.....	87
Редактор УП.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	89
Перечень сокращений	89
Изменения.....	89

Аннотация

В настоящем руководстве содержатся инструкции оператору по работе с пультом УЧПУ WL4.

- Кроме этого, следует обращаться к “Руководству по эксплуатации” на конкретный станок и “Руководству по программированию”.
- Назначение параметров УЧПУ, описание стыковки базового математического обеспечения со станком изложены в документе “Руководство по вводу в эксплуатацию”.
- Руководство оператора не отражает незначительных конструкторских изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними

Назначение

PC-based система числового программного управления WL (далее **система управления**) является системой управления второго поколения семейства WL и предназначена для использования в фрезерных и токарных станках с базовыми функциями автоматического управления.

Устройство ЧПУ снабжено фиксированным программным обеспечением (ПО).

Основные функции ПО:

- ввод, вывод, редактирование управляющих программ (УП);
- реализация режимов работы УЧПУ;
- реализация функций электроавтоматики станков;
- выдача последовательности управляющих команд;
- индикация оперативной информации;
- контроль и диагностика станка;

Характеристики системы управления (фрезерный вариант)

№	Наименование	Технические характеристики
1	Число управляемых координат	4
2	Число одновременно управляемых координат	3
3	Типы выходных управляющих воздействий на контроллеры приводов	Аналоговый $\pm 10V$, 16 разрядов ЦАП
4	Типы используемых датчиков обратной связи по перемещению	Линейный (оптический), круговой (оптический) с цифровым выходом
5	Способы интерполяции	1) Линейная 2) Круговая (спиральная)
6	Точность интерполяции	0,001мм
7	Максимальное задание (максимальный ход)	9999.999 мм
8	Автоматическое ускорение и замедление	Программируемое значение ускорения от 1200 мм/мин за сек. до 32000 мм/мин за сек.; Автоматический разгон и торможение с учетом кривизны и изломов траектории. Автоматическая коррекция ошибок программирования, приводящих к нарушению законов разгона и торможения.
9	Контроль состояния СЧПУ и оборудования	Постоянный контроль с защитой от повреждения станка и детали при отказе управляющих и следящих систем.
10	Скорость ускоренного перемещения	Программируемая – до 20 м/мин.
11	Скорость рабочей подачи	От 0 до 15 м/мин
12	Оперативное изменение скорости подачи	Плавная ручная регулировка от 0% до 130%
13	Программоноситель	1. Твердотельный диски (ТД) флэш-памяти от 32Mb до 1Gb 2. Канал связи RS-232 3. USB – Flash 4. Сетевой канал связи, протокол FTP
14	Код носителя	ASCII
15	Формат управляющей	Формат с переменной длиной кадра и слова –

Руководство оператора УЧПУ WL4

	программы	расширенный G-Code
16	Степень защиты передней панели рабочего терминала	IP54
17	Управление автоматикой станка	Выдача до 32 разовых команд (ток нагрузки 0.2А, напряжение до 32В), прием до 48 разовых команд (+24В, входной ток до 15мА).
18	Время непрерывной работы	Неограниченно
19	Величина коррекции длины и радиуса инструмента	до 9999,999 мм
20	Редактирование программ	Специализированный редактор, с подсветкой синтаксиса управляющей программы.
21	Режимы выполнения программы	Ускоренный; Рабочий; По кадровый; Поиск кадра;
22	Индикация (подрезим 1 – полная)	Положение инструмента; Программные координаты; Остаток пути в кадре; Скорость подачи; Обороты и направление вращения шпинделя; Имя текущей программы; Текущий и несколько следующих кадра;
23	Индикация (подрезим 2 для удаленного наблюдения – крупные символы)	Положение инструмента; Скорость подачи; Обороты шпинделя; Текущий и несколько следующих кадра;

Характеристики системы управления (токарный вариант)

№	Наименование	Технические характеристики
1	Число управляемых координат	2 + 1(план-шайба)
2	Число одновременно управляемых координат	2 + 1(план-шайба)
3	Типы выходных управляющих воздействий на контроллеры приводов	Аналоговый $\pm 10V$, 16 разрядов ЦАП
4	Типы используемых датчиков обратной связи по перемещению	Линейный (оптический), круговой (оптический) с цифровым выходом
5	Способы интерполяции	1) Линейная 2) Круговая (спиральная)
6	Точность интерполяции	0,001мм
7	Максимальное задание (максимальный ход)	9999.999 мм
8	Автоматическое ускорение и замедление	Программируемое значение ускорения от 1200 мм/мин за сек. до 32000 мм/мин за сек.; Автоматический разгон и торможение с учетом кривизны и изломов траектории. Автоматическая коррекция ошибок программирования, приводящих к нарушению законов разгона и торможения.
9	Контроль состояния СЧПУ и оборудования	Постоянный контроль с защитой от повреждения станка и детали при отказе управляющих и следящих систем.
10	Скорость ускоренного перемещения	Программируемая – до 20 м/мин.
11	Скорость рабочей подачи	От 0 до 15 м/мин
12	Оперативное изменение скорости подачи	Плавная ручная регулировка от 0% до 130%
13	Программоноситель	1. Твердотельный диски (ТД) флэш-памяти от 32Mb до 1Gb 2. Канал связи RS-232 3. USB – Flash 4. Сетевой канал связи, протокол FTP
14	Код носителя	ASCII
15	Формат управляющей	Формат с переменной длиной кадра и слова –

Руководство оператора УЧПУ WL4

	программы	расширенный G-Code
16	Степень защиты передней панели рабочего терминала	IP54
17	Управление автоматикой станка	Выдача до 32 разовых команд (ток нагрузки 0.2А, напряжение до 32В), прием до 48 разовых команд (+24В, входной ток до 15мА).
18	Время непрерывной работы	Неограниченно
19	Величина коррекции длины и радиуса инструмента	до 9999,999 мм
20	Редактирование программ	Специализированный редактор, с подсветкой синтаксиса управляющей программы.
21	Режимы выполнения программы	Ускоренный; Рабочий; По кадровый; Поиск кадра;
22	Индикация (подрезим 1 – полная)	Положение инструмента; Программные координаты; Остаток пути в кадре; Скорость подачи; Обороты и направление вращения шпинделя; Имя текущей программы; Текущий и несколько следующих кадра;
23	Индикация (подрезим 2 для удаленного наблюдения – крупные символы)	Положение инструмента; Скорость подачи; Обороты шпинделя; Текущий и несколько следующих кадра;

Условие выполнения программного обеспечения

Для выполнения программного обеспечения необходимо иметь:

Фрезерный вариант:

- Устройство WL4M;
- Фрезерный станок;
- Записанные в ППЗУ УЧПУ WL4M программы базового математического обеспечения (БМО) и электроавтоматики (ЭА) конкретного станка;

Токарный вариант:

- Устройство WL4T;
- Токарный(карусельный) станок;
- Записанные в ППЗУ УЧПУ WL4T программы базового математического обеспечения (БМО) и электроавтоматики (ЭА) конкретного станка;

Выполнение программного обеспечения

ПО УЧПУ записано в ППЗУ и специальной загрузки не требует.

При включении питания УЧПУ происходит запуск ПО. На экране дисплея в течении 20 секунд индицируется процесс загрузки системного ПО. По истечении 20 секунд индицируется текущее состояние станка, устанавливается режим выбранный на внешнем пульте оператора.

Сообщения об обнаруженных неисправностях УЧПУ и сбоях станка высвечиваются на экране дисплея. Тексты сообщений оператору приведены в разделе “Сообщения оператору” настоящего документа.



Данный пункт должен выполняться квалифицированным персоналом.

Во время запуска ПО УЧПУ имеется возможность выбрать варианты загрузки.

```
WLChoice v7.0
0 - Старт CNC
1 - Оболочка shell
2 - Десо
3 - Обновление
4 - Конфигурация
5 - Старт CNC с тест автоматикой
6 - Обновить файл BIOS
7 - Установить время
- - Остановить таймер
Waiting select...4
```

- «0» – запуск стандартного ПО управления станком. Данный пункт выбирается автоматически после 5 сек, если не нажимать никакую клавишу;
- «1» – оболочка командной строки (“/bin/sh”);
- «2» – оболочка типа “Norton Commander” (“dx”);
- «3» – обновление системы с внешнего устройства, подключенного по протоколу RS232;
- «4» – запуск оболочки для задания внутренних параметров системы;
- «5» – запуск стандартного ПО управления станком, но с тестовой автоматикой;
- «6» – считывание BIOS и запись в файл на внутренний носитель.
- «7» – установка времени на часах системы.
- «8» – запуск ПО, для настройки приводов;
- « - » – останов таймера отчета выбора режима загрузки

Органы управления

Состав системы управления

Система управления состоит из рабочего терминала, пульта управления и блока контроллеров. Все органы управления располагаются на рабочем терминале и пульте управления. Рабочий терминал и пульт управления конструктивно могут располагаться на одной панели или на разнесенных панелях, в зависимости от поставки. Варианты пультов управления зависят от номера заказа и могут отличаться от описанного ниже.

Органы управления

На рисунке показан внешний вид передней панели системы управления, на которой расположены рабочий терминал и элементы пульта управления.

Исполнение 1

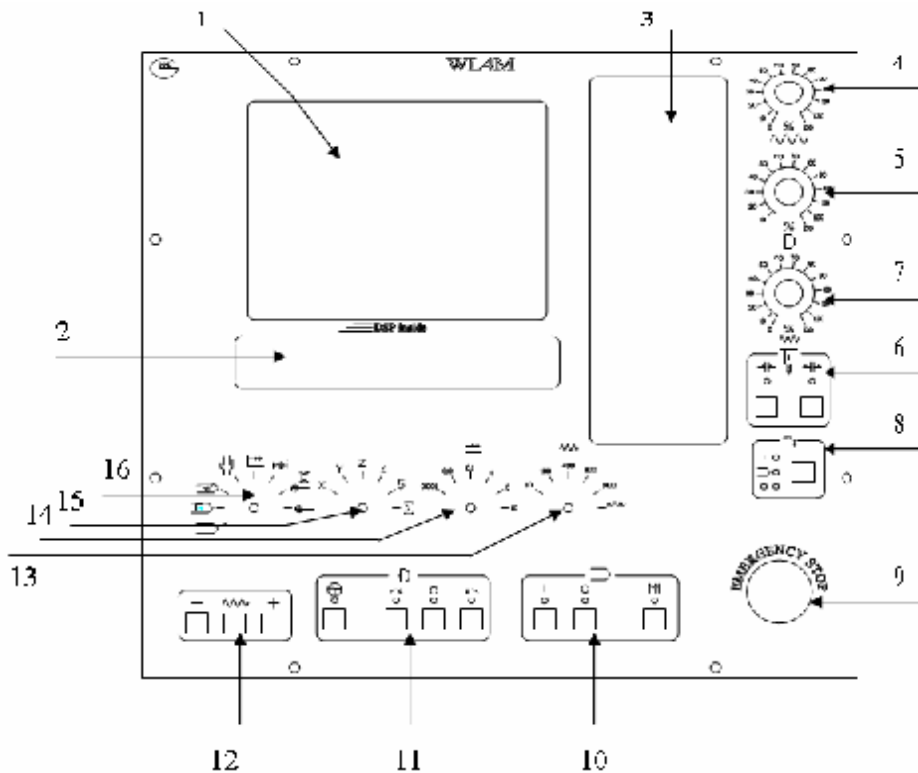


Рис. 1

Исполнение 2

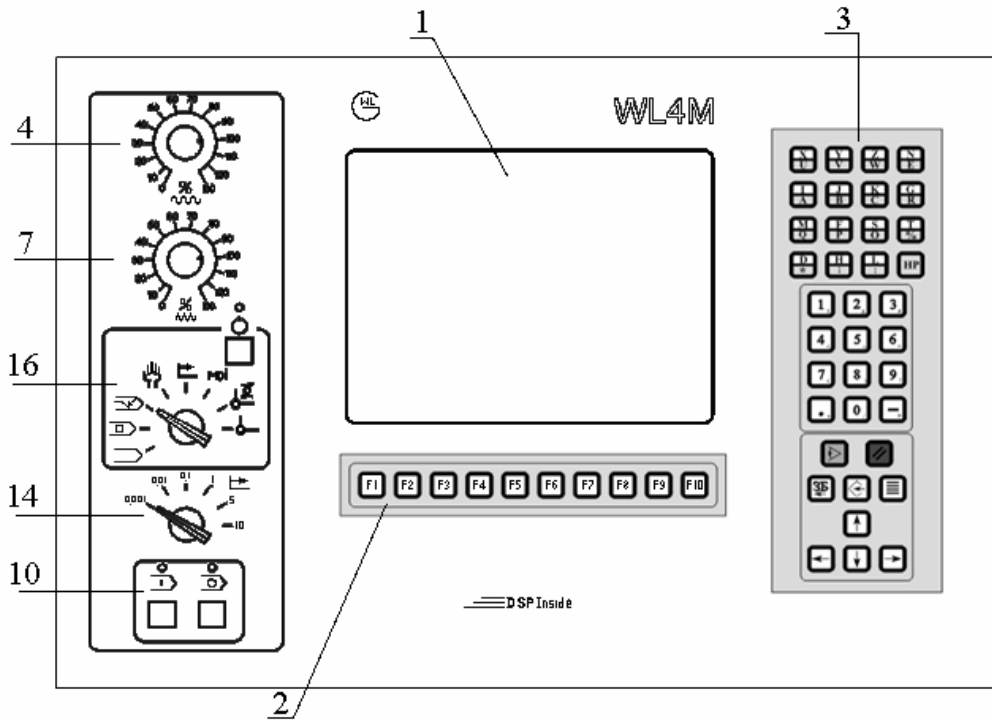


Рис. 2

Исполнение 3


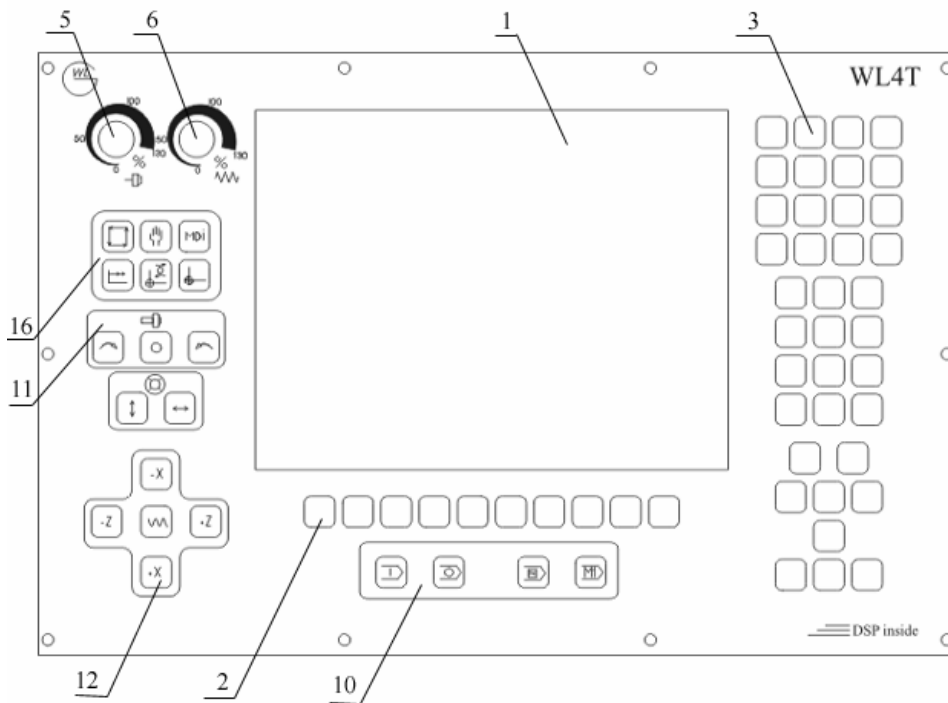


Рис. 3


Перечень органов управления на передней панели системы.

1. Экран устройства отображения информации
2. Динамическая функциональная клавиатура
3. Статическая клавиатура
4. Регулятор плавного ручного изменения скорости ускоренной подачи
5. Регулятор плавного ручного изменения скорости вращения шпинделя
6. Регулятор плавного ручного изменения скорости рабочей подачи
7. Кнопки управления зажимом инструмента
8. Кнопки управления системой охлаждения инструмента
9. Кнопка аварийного выключения станка
10. Кнопки управления программой
11. Кнопки управления шпинделем
12. Кнопки управления подачей
13. Переключатель величины подачи
14. Переключатель величины дискреты перемещения
15. Переключатель выбора оси подачи
16. Переключатель режимов работы


Ручная регулировка скорости подачи и частоты вращения шпинделя

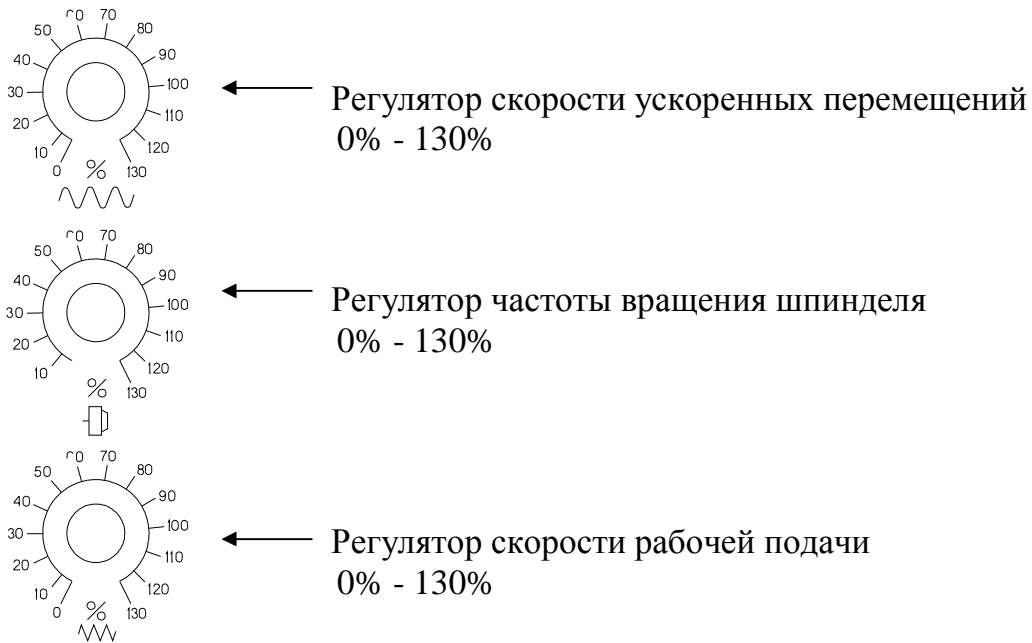


Кнопки управления зажимом инструмента

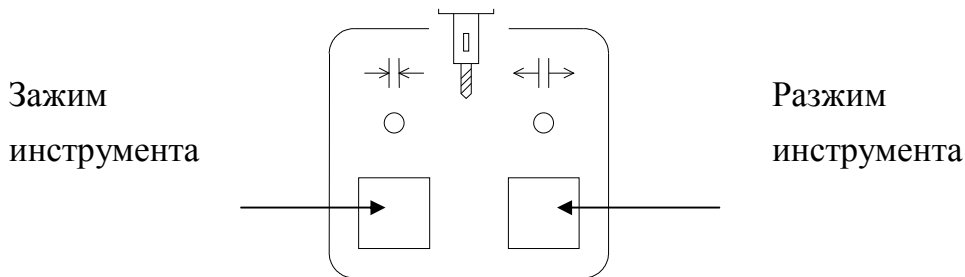


Кнопки управления системой охлаждения инструмента

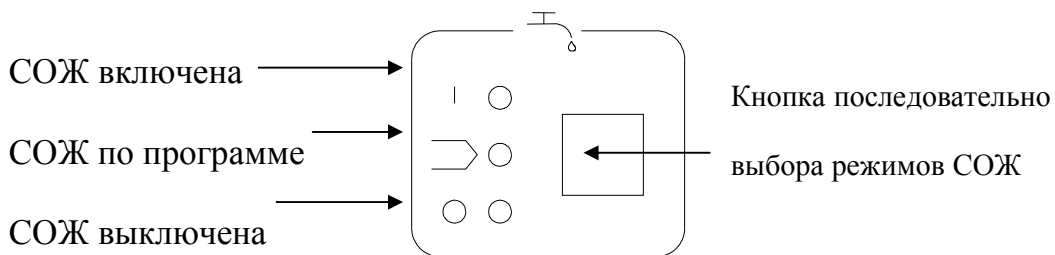


Кнопки управления программой

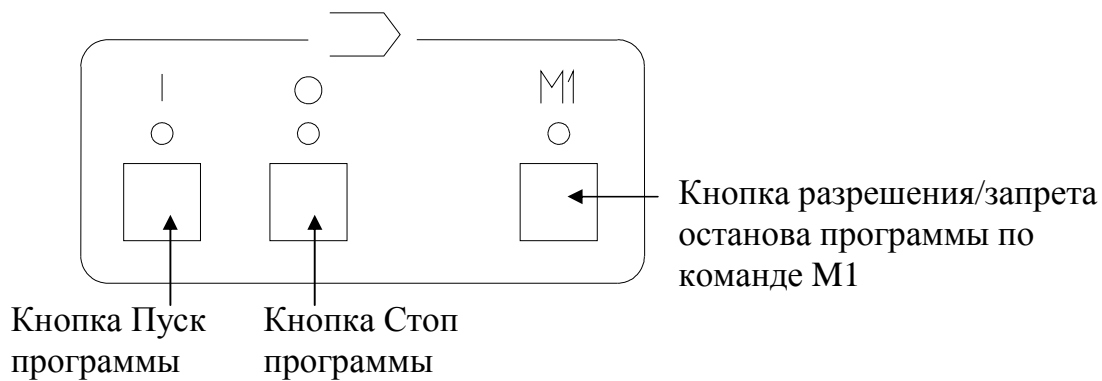


Кнопки управления шпинделем

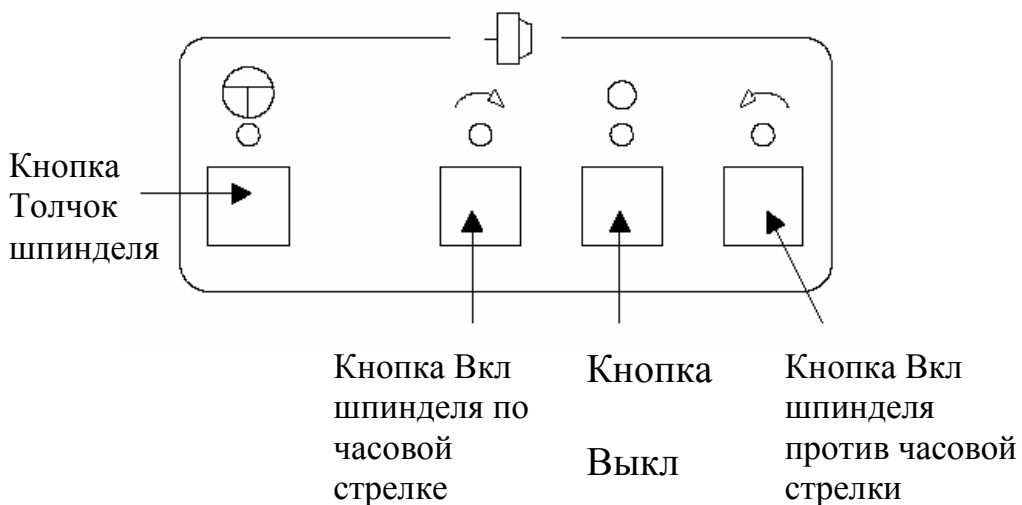

Кнопки управления подачей

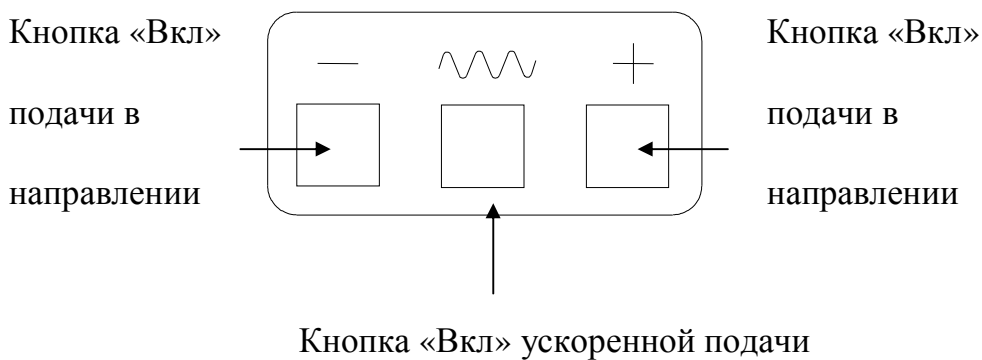


Переключатель величины подачи

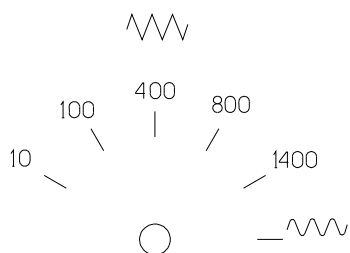


Переключатель величины подачи позволяет выбрать скорость подачи для ручных перемещений из заданного набора 10мм/мин, 100мм/мин, 400мм/мин, 800мм/мин, 1400мм/мин, и скорость ускоренных перемещений.

Переключатель величины дискреты перемещения

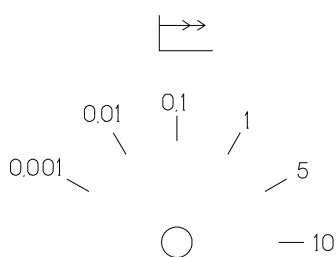


Переключатель величины дискреты перемещения позволяет выбрать размер шага перемещения в режиме дискретных перемещений из заданного набора 0,001мм, 0,01мм, 0,1мм, 1мм, 5мм, 10мм

Переключатель выбора оси подачи

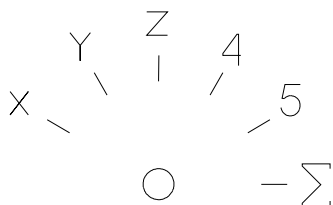

Переключатель выбора оси подачи позволяет выбрать оси, для которых будет разрешены последующие операции (кроме автоматического режима и MDI) из заданного набора X, Y, Z, 4, 5, или все оси.

Переключатель режимов работы

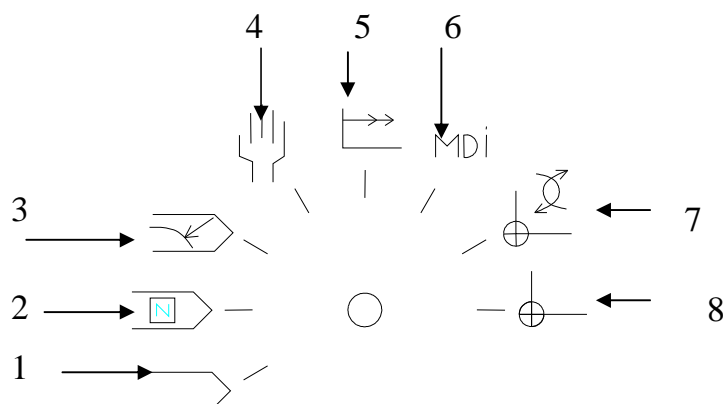

1 – Автоматический режим (работа по программе)

2 – Покадровый режим (работа по программе)

3 – Возврат в точку программы

4 – Ручной режим (свободные перемещения)

5 – Режим дискретных перемещений

6 – Режим MDI (задание команд с терминала)

7 – Позиционирование в точку смены инструмента

8 – Выход в ноль

Динамическая функциональная клавиатура

Кнопки динамической функциональной клавиатуры F1 – F10 не имеют фиксированных назначений. В разных режимах работы УЧПУ для кнопок ДФК динамически присваиваются текущие назначения. В каждый момент времени текущая функция каждой кнопки ДФК отображается на экране устройства отображения в нижней части экрана в полосе зоны, выделенной для каждой кнопки.

Статическая клавиатура

Статическая клавиатура предназначена для ввода данных в систему управления и состоит из блоков цифровой, символьной клавиатуры и блока статической

функциональной клавиатуры. Блок статической функциональной клавиатуры показан на рис. 2.

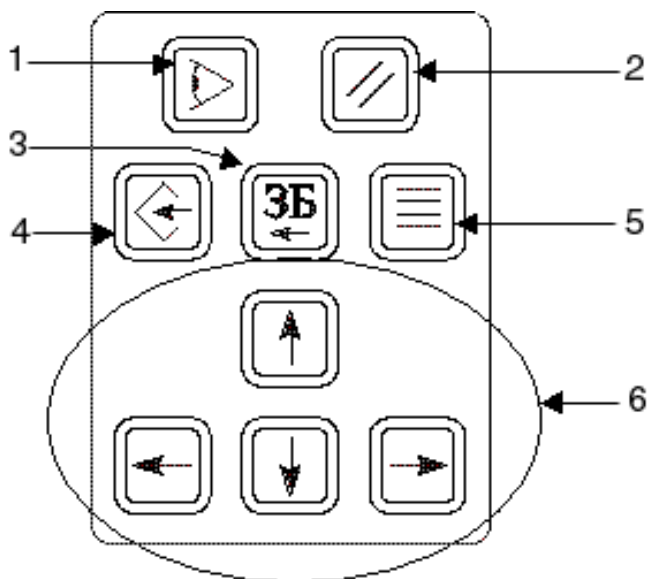








Рис. 2.

- 1 -  Кнопка “Индикация” – переход между различными элементами индикации текущего состояния системы управления.
- 2 -  Кнопка “Сброс” – сброс ошибок, сброс контроллера перемещений, установка текущей программы на начало.
- 3 -  Кнопка “Забой” – удаление символа перед курсором.
- 4 -  Кнопка “Ввод” – инициализация ввода в выбранное поле; подтверждение окончания ввода; перевод строки и возврат каретки в режиме редактирования УП.
- 5 -  Кнопка “Пробел”.
- 6 -  Кнопки перемещения курсора/маркера.

Примечание:

В зависимости от поставки системы УЧПУ вид передней панели может меняться, но набор кнопок остается постоянный.

Включение, выключение системы управления

Подготовка к включению

Перед включением станка и системы управления необходимо:

- 1 - Перевести переключатель режимов работы станка в положение “Ручной”;
- 2 - Перевести регулятор плавного ручного изменения скорости подачи в нулевую позицию;
- 3 - Перевести регулятор плавного ручного изменения скорости вращения шпинделя в нулевую позицию;
- 4 - Убедиться, что внутренний выключатель источника питания системы управления находится в положении “ВКЛЮЧЕНО”.

Включение системы управления

Включение системы управления производится при включении питания станка, как описано в документации на станок.

При включении система управления производит инициализацию и начальную диагностику рабочего терминала, пульта управления, контроллера перемещений и контроллера электроавтоматики.

Запрещается включение приводов станка до окончания инициализации системы управления.

В момент включения все индикаторные лампы пульта управления находятся во включенном состоянии. Отсутствие свечения является признаком неисправности индикаторной лампы.

По окончании инициализации и начальной диагностики система переходит в рабочее состояние. Рабочий терминал находится в главном режиме индикации состояния.

При включении системы режимы устанавливаются в состояние соответствующее параметру «Инициализационная строка» в настройках интерпретатора. В соответствии с этим устанавливается следующее состояние УЧПУ:

- Вид движения -G0;

Руководство оператора УЧПУ WL4

- Система координат – G53;
- Коррекция на радиус инструмента – G40 (отменена);
- Коррекция на длину инструмента – G49 (отменена);
- Плоскость – G17(XY)(Фрезерный вариант);
- Коррекция на радиус инструмента – G40(отменена);
- Коррекция на длину инструмента – G49(отменена);
- Задание перемещений – G90 (абсолютное);
- Постоянный цикл – G80(отменен);
- Подача в мм./мин. – G94(фрезерный вариант);
- Подача в мм./обор. – G95(токарный вариант);
- Постоянная скорость резания – G96;
- Величина подачи – 0;
- Обороты шпинделя – 0;
- Номер инструмента – 0;
- Номер корректора на радиус – 0;
- Номер корректора на длину – 0;
- Программа для отработки – последняя в сеансе работы с УЧПУ;
- Абсолютное положение осей станка – произвольное, необходим выход в “ноль” станка;
- Источник информации – установленный в последнем сеансе работы с УЧПУ;

С помощью ДФК возможен выбор типа индикации в главном режиме: “ВИД. А”, “ВИД. Б”, а также возможно переключение рабочего терминала из главного режима индикации в следующие режимы:

“ПРОГРАММЫ” – режим манипуляций с управляющими программами.

“ПАРАМЕТРЫ” – режим изменения параметров системы управления.

“ОШИБКИ” – просмотр ошибок и сообщений оператору.

Во всех случаях возврат из выбранных режимов в главный режим индикации производится нажатием клавиши “ВИД. А” (ДФК).

При нормальном функционировании всех контролируемых частей системы управления их состояние выводится на экране «Ошибки», где

КП (контроллер перемещений)

КА (контроллер электроавтоматики)

ПУ (пульт управления)

В случае появления сообщений о неисправности частей системы необходимо:

- 1 - Остановить выполнение программы.*
- 2 - Выключить приводы станка. При неправильной работе узлов электроавтоматики станка, ведущей к повреждениям станка или детали, отключить электропитание станка.*
- 3 - Зафиксировать содержание сообщения о неисправности.*
- 4 - Выключить электропитание станка.*
- 5 - Сообщить в службу эксплуатации о происшедшем с указанием наименования отказавшей части системы и кода ошибки.*
- 6 - С разрешения специалиста службы эксплуатации повторить процедуру подготовки к включению и включение станка и системы управления.*
- 7 - При повторном сообщении о неисправности или неправильном функционировании станка – выключить электропитание станка и остановить работы до прибытия специалиста службы эксплуатации.*


Выключение системы управления


Для избежания потери данных при выключении, необходимо целенаправленно выключить операционную систему:

1. Выбрать режим работы «Ручное управление»;
2. Выбрать функцию выключения нажатием клавиши «F10»;

3. После появления окна запроса на выключение, подтвердить с помощью

клавиши ;

4. Отменить выключение можно нажав кнопку 

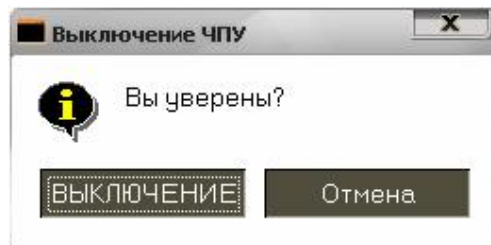

Окно запроса на выключение системы.

Самовольное отключение ЧПУ может привести к потерям данных (привязки, корректоров, последнюю введенную УП)!

Управление индикацией

Управление индикацией осуществляется командами выбора индикации, при выполнении которых меняется вид индикации на экране.

Кроме того, в пределах каждого вида индикации предусмотрены свои команды управления.

“ВИД А” (F1)- Основной вид отображения информации;

“ВИД Б” (F2)- Дополнительный вид отображения информации;

“ПРОГРАММЫ” (F3) - Работа с управляющими программами;

“ПАРАМЕТРЫ” (F4) - Отображение параметров, корректоров;

“ОШИБКИ” (F5) - Расширенная индикация ошибок, сообщений;


Индикация на “Вид А”

Данный вид индикации отображает полный набор функций и режимов.

Отображаются:

- § Рабочие координаты инструмента;
- § Рабочая и заданная подача;
- § Рабочие и заданные обороты шпинделя;
- § Название и текст управляющей программы (рабочий кадр);
- § Номер инструмента и номер привязки инструмента;
- § Текущие G функции;
- § Текущие M функции;
- § Номера и значения корректоров на диаметр (D) и на длину инструмента (H);

Вид индикации показан на рисунке:

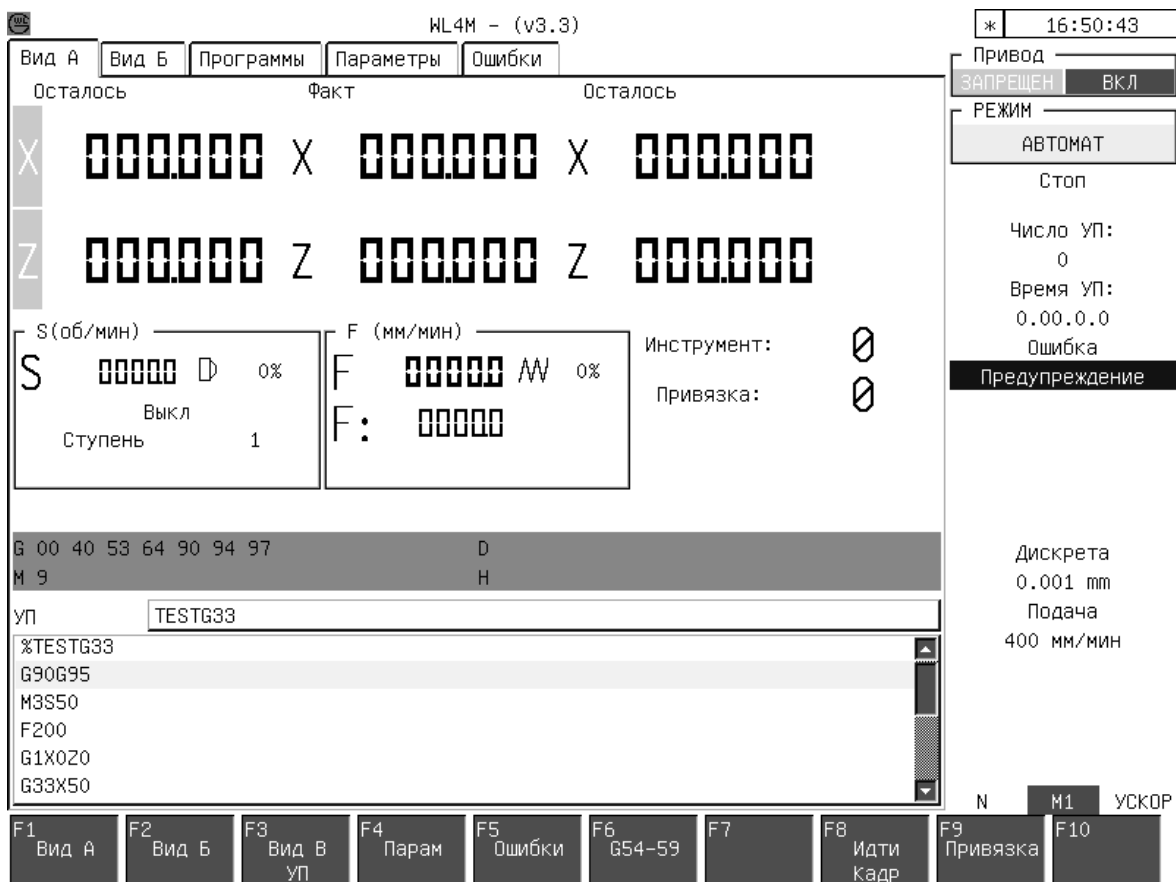

Данные, изображенные на экране, имеют следующий смысл.

- “Абсолютные” - координаты рабочего органа без учета коррекции на длину инструмента и смещений по G54-G59 (позиция осей в системе координат станка).
- “Факт” - координаты рабочего органа в системе координат, заданной функциями G54-G59 и учетом коррекции на длину инструмента.
- “Осталось” - Оставшееся перемещение рабочего органа станка по соответствующим координатам в выполняемом кадре.
- “По программе” – Точка, куда должен переместиться рабочий орган станка по соответствующим координатам в выполняемом кадре.
- “Оператор” – координаты рабочего органа в системе координат, заданной оператором.
- “Реальные” - координаты рабочего органа без учета коррекции на длину инструмента и смещений по G54-G59 (позиция осей в системе координат станка) при считывании с датчиков положения.

Руководство оператора УЧПУ WL4

- “Подача” - Величина подачи контурная и по одной из выбранных осей.
- “Шпиндель” - Обороты шпинделя, направление вращения, код ступени;
- Модальные функции G и команды M;
- “Программа” - активная программа;
- Содержимое текущего и следующих нескольких кадров программы.

Кнопки от “0” до “5” выбирают вид геометрической информации

Кнопка “F” выбирает индикацию подачи минутную или оборотную (в токарном варианте).


Кнопка “S” выбирает индикацию информации о шпинделе. При этом варианты индикации следующие:

«S 200» - реальная частота вращения шпинделя.

«S' 180» - угловое положение шпинделя.

«S : 500» - заданная частота вращения шпинделя из программы или режима “Преднабор”.

Кнопка “L” выбирает индикацию процентного соотношения выполненной УП к длине файла УП.

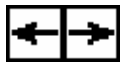Кнопки  выбирают индикацию текущего положения рабочего органа станка с использованием смещений G54-G59.

В режиме “АВТОМАТ” справа отображается счетчик выполненных УП в текущем сеансе работы УЧПУ и общее время выполнения УП.


Справа также отображается значение выбранной подачи переключателя величины подачи и значение выбранной дискреты переключателя величины дискреты перемещения.

В данном виде индикации возможны следующие основные режимы управления:

- § Ввод смещения систем координат G54-G59 (F6);
- § Ввод привязки инструмента (F9) (Токарный вариант);
- § Выполнение МДИ команд в режиме «АВТОМАТ»;
- § Начало УП с кадра в режиме «АВТОМАТ» (F8);
- § Задание условий отработки УП («.»F7);

Индикация “Вид Б”

Повторяет индикацию “Вид А”, но большими символами.

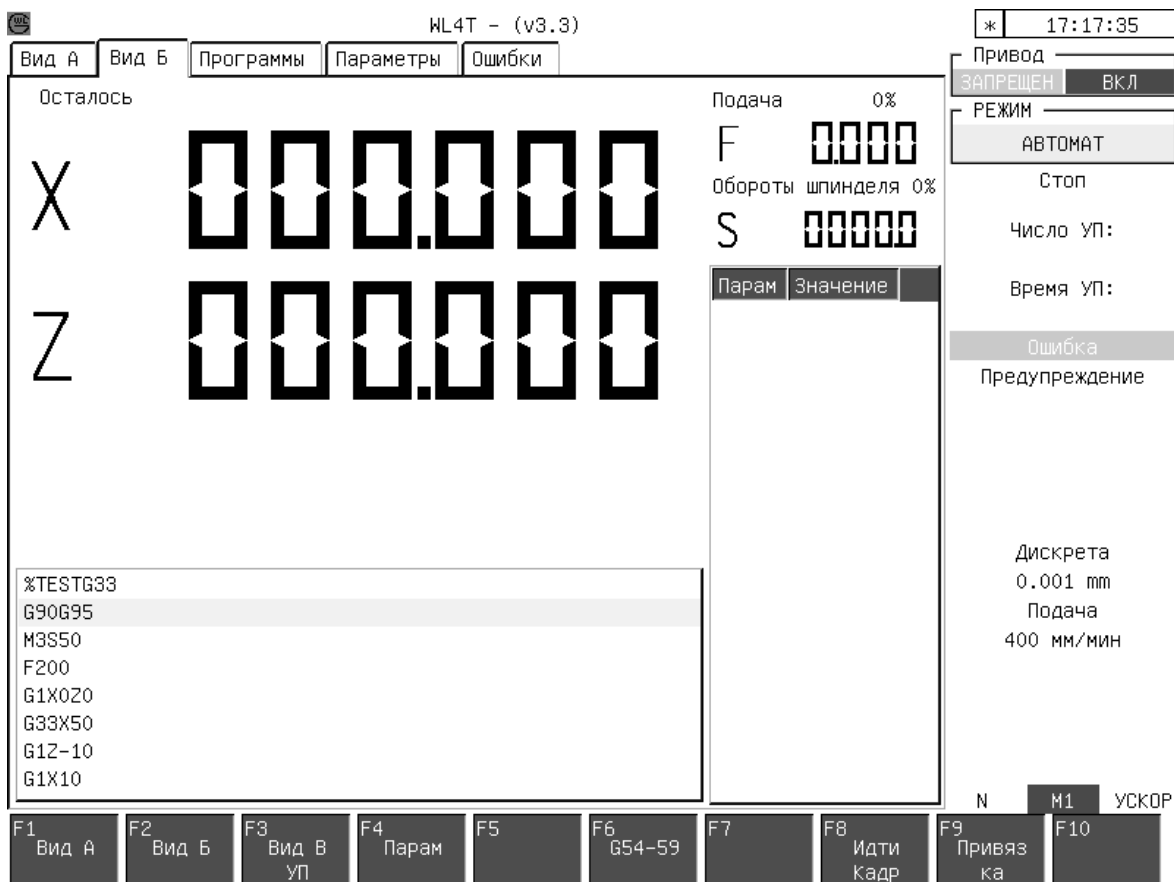


Команды аналогичны “Вид А”.

В данном виде индикации возможны следующие основные режимы управления:

- § Ввод смещения систем координат G54-G59 (F6);
- § Ввод привязки инструмента (F9) (Токарный вариант);
- § Начало УП с кадра в режиме «АВТОМАТ» (F8);
- § Добавление и удаление номеров переменных для просмотра их содержимого («.»F7 – вставка, «.»F8 – удаление);

Перемещение по списку переменных кнопками

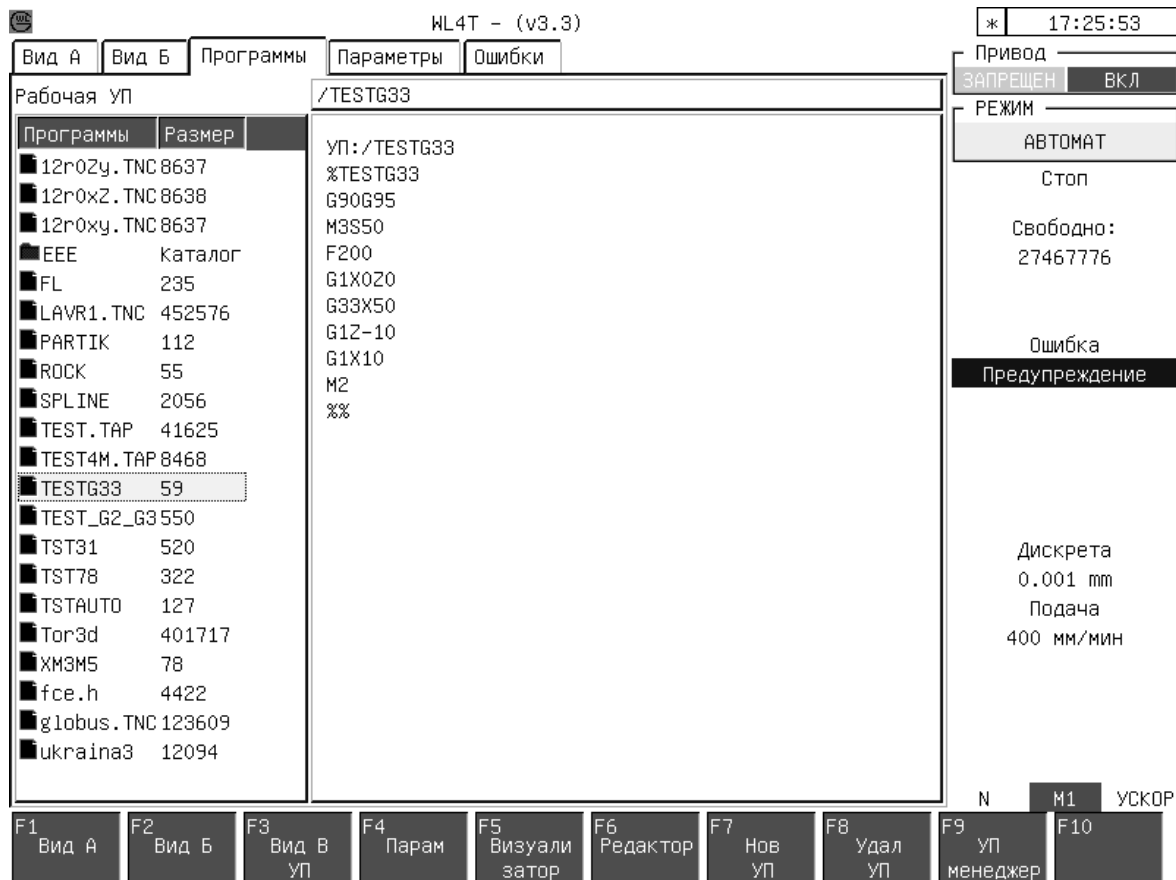

Индикация “Программы”

Вверху выводится активная программа.

Слева выводится список УП на внутреннем носителе и их размер в символах.

В средней части экрана выводится текст начала выбранной в списке УП.

Справа, в окне статуса выводится размер свободного места на внутреннем носителе в количестве символов.

В данном виде индикации возможны следующие основные режимы управления:

- § Визуализация выбранной УП (F5);
- § Редактирование выбранной УП (F6);
- § Создание новой УП (F7);
- § Удаление выбранной УП (F8);
- § Копирование выбранной УП («.»F7);

Индикация “Параметры”

WL4T - (v3.3)

Вид А Вид Б Программы **Параметры** Ошибки

Активная G53 G54 Ограничение перемещения

X	000000	X	000000	-X	-300000	+X	300000
Z	000000	Z	000000	-Z	-300000	+Z	300000

Корректора

[00]	0.000	[50]	0.000	[100]	0.000	[150]	0.000
[01]	0.000	[51]	0.000	[101]	0.000	[151]	0.000
[02]	0.000	[52]	0.000	[102]	0.000	[152]	0.000
[03]	0.000	[53]	0.000	[103]	0.000	[153]	0.000
[04]	0.000	[54]	0.000	[104]	0.000	[154]	0.000
[05]	0.000	[55]	0.000	[105]	0.000	[155]	0.000
[06]	0.000	[56]	0.000	[106]	0.000	[156]	0.000
[07]	0.000	[57]	0.000	[107]	0.000	[157]	0.000
[08]	0.000	[58]	0.000	[108]	0.000	[158]	0.000
[09]	0.000	[59]	0.000	[109]	0.000	[159]	0.000
[10]	0.000	[60]	0.000	[110]	0.000	[160]	0.000
[11]	0.000	[61]	0.000	[111]	0.000	[161]	0.000
[12]	0.000	[62]	0.000	[112]	0.000	[162]	0.000
[13]	0.000	[63]	0.000	[113]	0.000	[163]	0.000
[14]	0.000	[64]	0.000	[114]	0.000	[164]	0.000
[15]	0.000	[65]	0.000	[115]	0.000	[165]	0.000
[16]	0.000	[66]	0.000	[116]	0.000	[166]	0.000
[17]	0.000	[67]	0.000	[117]	0.000	[167]	0.000
[18]	0.000	[68]	0.000	[118]	0.000	[168]	0.000
[19]	0.000	[69]	0.000	[119]	0.000	[169]	0.000

Привод
ЗАПРЕЩЕН ВКЛ

РЕЖИМ
АВТОМАТ

Стоп

Ошибка
Предупреждение

Дискрета
0.001 mm
Подача
400 мм/мин

N M1 УСКОР

F1 Вид А F2 Вид Б F3 Вид В UP F4 Парам F5 Прг кон F6 F7 Коррек тор F8 Парам F9 Функц F10

Выводится список корректоров и их значения .

 


Перемещение по списку корректоров кнопками

Выводятся программные ограничители.

Значения смещения активной системы координат.

Просмотр всех смещений систем координат G54-G59 производится кнопками



В данном виде индикации возможны следующие основные режимы управления:

- § Ввод и редактирование программных ограничителей (F5);
- § Ввод и редактирование корректоров (F7);
- § Редактирование параметров оператора (F8);
- § Выполнение различных функций (F9);

Индикация “Ошибки”

WL4T - (v3.3)

17:58:44

Привод ЗАПРЕЩЕН ВКЛ

РЕЖИМ АВТОМАТ

Стоп

Ошибка Предупреждение

Дискрета 0.001 mm

Подача 400 мм/мин

КП-Ок КА-Ок ПУ-Ок

Абсолютные

X 000000

Z 000000

Рассогласова

X 000000

Z 000000

Ошибки

Запрет подачи от станка

Тестовая ошибка 2

Время	Тип	Сообщение
17:25:25	Сообщение	Тестовая ошибка 2
17:25:25	Сообщение	Тестовая ошибка 1
17:25:25	Сообщение	Тестовая ошибка
17:25:25	Предупреждение	Запрет подачи от станка
17:25:25	Сообщение	Старт ЧПУ 0

N M1 УСКОР

F1 Вид А F2 Вид Б F3 Вид В UP F4 Парам F5 F6 Очистить F7 Диаг F8 F9 Дополнения F10

“Абсолютные” – текущее положение в координатах станка.

“Рассогласование” - рассогласование, действующее в контуре управления положением осей.

“Ошибки” - индикация сообщений об ошибках.

В данном виде индикации возможны следующие основные режимы управления:


- § Очистка списка сообщений (F6);
- § Сохранение списка сообщений («.»F6);
- § Выбор дополнений (F9);

Ввод и редактирование управляющих программ


Устройство ЧПУ содержит постоянное перепрограммируемое запоминающее устройство емкостью от 10Мб (в стандартной поставке) до 128Мб для долговременного хранения управляющих программ. Далее это устройство именуется “внутренний носитель”. Управляющие программы могут вводиться оператором вручную с использованием текстового редактора, или из дополнительных источников информации (внешнего носителя по последовательному каналу связи RS232, сети по FTP протоколу, гибкого диска, USB устройства).

Включение режима «ПРОГРАММЫ»

Для работы с управляющими программами необходимо перейти в режим “ПРОГРАММЫ”. Данный режим выбирается нажатием кнопки «F3»«ПРОГРАММЫ» на ДФК.

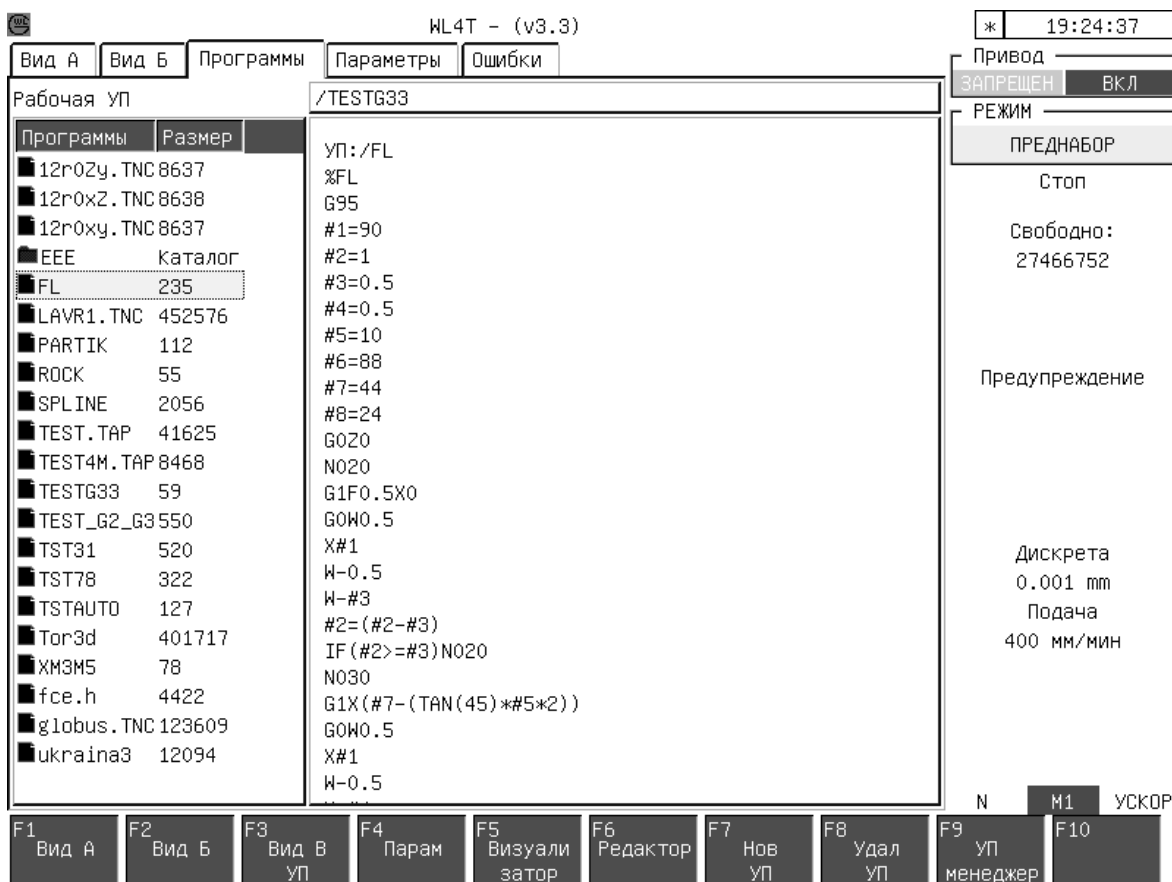

Выбор УП

С помощью клавиш управления курсором  необходимо подвести указатель выбора программы к имени требуемой управляющей программы.

Возможно просто набрать имя необходимой программы на клавиатуре, при этом указатель будет перемещаться на программу у которой имя совпадает с набранной.

Для входа в каталог необходимо подвести указатель выбора программы к имени каталога (каталог обозначается названием «КАТАЛОГ» в строке размера УП).

Нажать кнопку .

Для выхода из каталога, на уровень выше, необходимо подвести указатель выбора

программы к имени «..» (две точки). Нажать кнопку .

Внимание! Из основного каталога вы не можете выйти на уровень выше.


Создание новой УП

Для создания и ручного ввода новой управляющей программы необходимо:


Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» нажатием кнопки «F3», если до этого система находилась в другом режиме работы.

Нажимаем кнопку «F7» «НОВАЯ» на ДФК.

Будет выведено диалоговое окно для ввода имени управляющей программы.

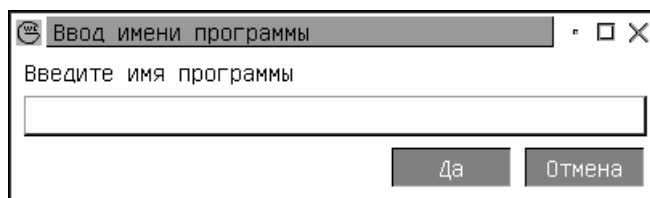

Ввести имя управляющей программы и нажать клавишу .

Для отмены ввода необходимо нажать клавишу .

Требования к управляющим программам описаны в “Руководстве по программированию WL4”. Каждая программа должна начинаться словом “Начало

программы” (символ %), после которого ставится алфавитно-цифровое имя программы и символы “Конец кадра”. Имя программы может состоять только из латинских букв и цифр и не должно быть длиннее 64 символов. Далее следуют кадры со своими номерами.

Перед символом “Начало программы” не может быть записана никакая другая информация.

Программа должна заканчиваться словом M2 (“Конец программы”) или M30 (“Конец информации”) после которого ставится строка с двумя символами “%%”.

Удаление УП с внутреннего носителя

Оператор имеет возможность удалить не нужные более управляющие программы с внутреннего носителя.

Не могут быть удалены: активная УП.


Для удаления ненужных более управляющих программ:

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.

Выбираем необходимую УП (см. п.п. “Выбор УП”).

Нажимаем кнопку «F8» «УДАЛ» на ДФК.

Будет выдан запрос на подтверждение удаления программы.

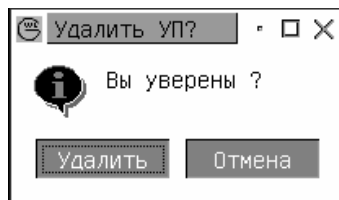

Нажатие клавиши  приведет к удалению выбранной УП.

Для отмены удаления необходимо нажать клавишу .

Внимание! Программа будет удалена из памяти без возможности восстановления. Пользуйтесь режимом удаления с осторожностью.

Создание каталога


Имеется возможность сгруппировать управляющие программы по функциональному назначению. Например, УП для одной детали.

Для этого необходимо создать каталог.

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.


Нажимаем кнопку «F7» «НОВАЯ» на ДФК.

Будет выведено диалоговое окно для ввода имени каталога.

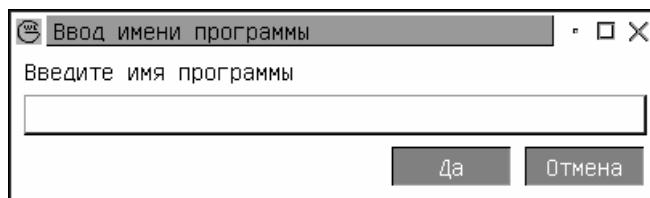

Ввести имя каталога, при этом первый введенный символ должен быть

«.»(точкой), например “.НОВЫЙ”, и нажать клавишу .

Для отмены ввода необходимо нажать клавишу .

Имя каталога может состоять только из латинских букв и цифр и не должно быть длиннее 64 символов.

Удаление каталога


Для удаления каталога управляющих программ:


Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.

Выбираем необходимый каталог (см. п.п. “Выбор УП”).

Нажимаем кнопку «F8» «УДАЛ» на ДФК.

Будет выдан запрос на подтверждение удаления программы.

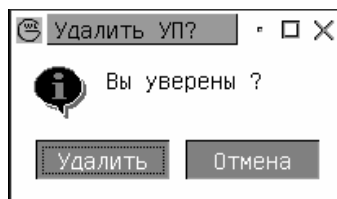

Нажатие клавиши  приведет к удалению выбранного каталога.

Для отмены удаления необходимо нажать клавишу .

ВНИМАНИЕ! Каталог должен быть пустой, т.е. в нем не должно содержаться управляющие программы.

Копирование УП


Оператор имеет возможность копирования управляющих программ.

Переключаемся в дополнительное меню нажатием кнопки .


Выбираем необходимую УП (см. п.п. “Выбор УП”).

Нажимаем кнопку «F7» «КОПИЯ» на ДФК.

Будет выведено диалоговое окно для ввода имени управляющей программы.

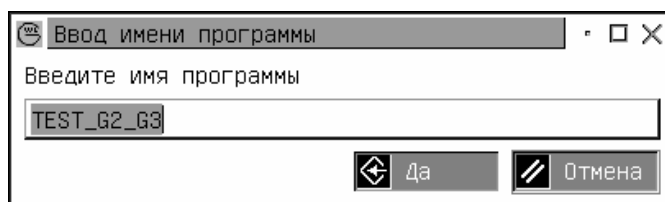

Ввести имя управляющей программы и нажать клавишу .

Для отмены ввода необходимо нажать клавишу .

При таком вводе выбранная УП копируется в этот же каталог.

Для копирования в подкаталог, необходимо сначала ввести имя подкаталога, далее «/» и новое имя УП.

Например «ТЕСТ/ТЕСТ_G2_G3», скопирует выбранную УП в каталог «ТЕСТ» с именем «ТЕСТ_G2_G3».

Для копирования из каталога на уровень выше, необходимо сначала ввести «..»(две точки), далее «/» и новое имя УП.

Например «../ТЕСТ_G2_G3», скопирует выбранную УП в каталог на уровень выше с именем «ТЕСТ_G2_G3».

Редактирование существующей УП

Программы, записанные на внутреннем носителе, могут быть откорректированы оператором с помощью текстового редактора. Невозможно редактирование активной программы.

Для изменения содержимого записанной на внутреннем носителе управляющей программы необходимо:

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.

Убедится, что требуемая программа не является активной в данный момент.


Активная программа указана в поле «Программа».

Если требуемая программа является активной, необходимо выбрать в качестве активной любую другую программу (см. п.п. “Выбор УП для выполнения”).


Выбрать необходимую УП (см. п.п. “Выбор УП”).

Нажимаем кнопку «F6» «РЕД» на ДФК.

Система перейдет в режим редактирования выбранной управляющей программы.

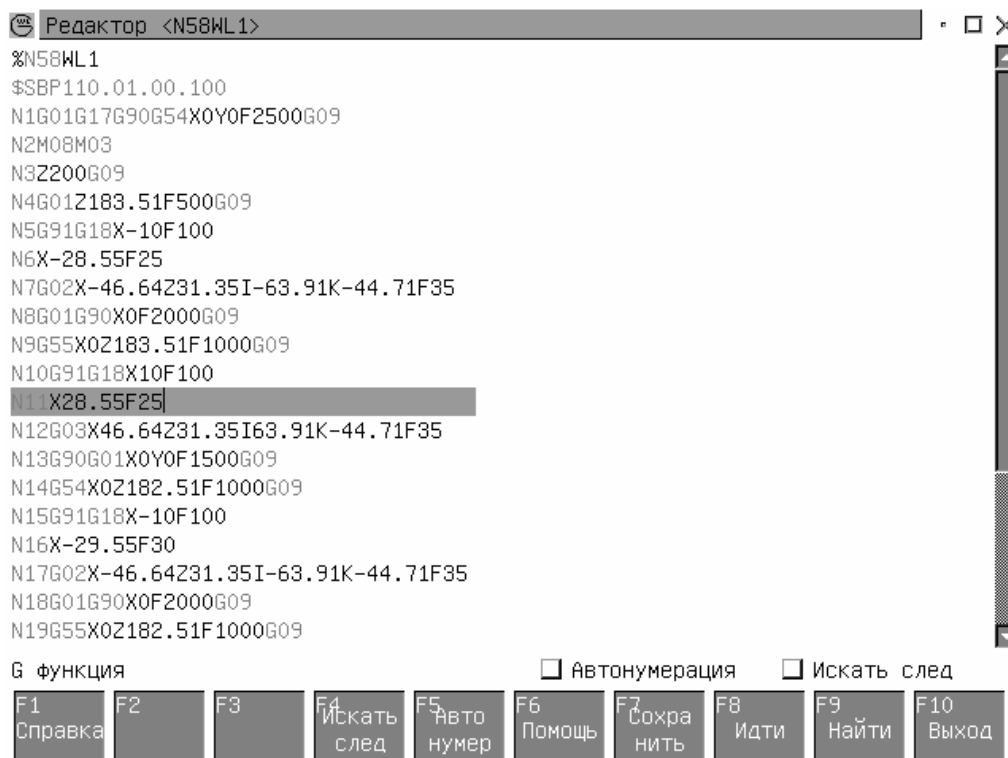

Набираемые символы индицируются построчно на экране.

Ввод кадра заканчивается нажатием клавиши , при этом курсор (вертикальная подвижная черта) перемещается на начало следующей строки.

Клавиша  стирает последний введенный символ.


Следует помнить что максимальная длина кадра составляет 80 символов.

Справка по вводимым функциям выводится по нажатию кнопки «F1». Необходимо подвести курсор к нужной функции и нажать «F1». Будет выведено краткое описание данной функции.

В режиме редактирования соответствие клавиш ДФК смотри в приложении.

По окончании работы с текстом управляющей программы нажать клавишу ДФК «F10» «ВЫХОД».


Если при редактировании текст УП изменялся, то будет выдан запрос на сохранение УП.

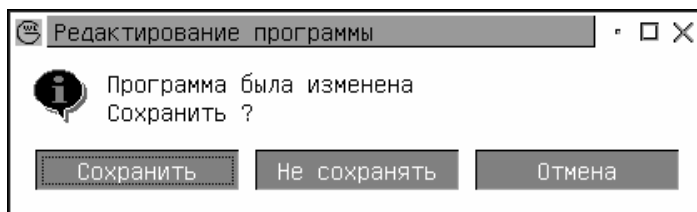


“Сохранить” - сохранить УП и выйти из режима редактирования.

“Не сохранять” - не сохранять УП и выйти из режима редактирования.

“Отмена” - вернуться в режим редактирования.

Переход между вариантами выбора производится нажатием клавиши .

Выбор осуществляется нажатием клавиши .


Выбор УП для выполнения

Для работы с какой либо управляющей программой необходимо выбрать её из набора на внутреннем носителе.

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.

Руководство оператора УЧПУ WL4

Выбрать необходимую УП (см. п.п. “Выбор УП”).

Нажимаем клавишу .

После выполнения этих операций выбранная программа становится активной.

Активная программа выделена в поле «Программа».

Программа остается активной до тех пор, пока не будет выбрана новая активная программа.

Для запуска активной управляющей программы на выполнение смотреть раздел «Пуск на автоматическую работу».

Ввод символьной информации из внешних источников

Источником информации для УЧПУ могут быть :

- внешнее устройство по каналу связи RS232;
- USB устройство;
- сеть - FTP протокол;
- Флоппи дисковод;

Выбор устройства загрузки УП осуществляется в параметрах пользователя.

Переходим в режим «ПАРАМЕТРЫ» (F4), выбираем «ПАРАМЕТРЫ» (F8).

В диалоговом окне изменяем параметр «Способ загрузки УП» на необходимый.

Сохраняем изменения «F9 - Сохранить» (F9).

Прием программы с внешнего устройства по каналу связи RS232

Подключить внешнее устройство ввода к разъему канала связи RS232 системы управления. Подготовить внешнее устройство к передаче данных, руководствуясь инструкцией по эксплуатации используемого устройства ввода. По умолчанию параметры связи следующие:

- согласование обмена – аппаратное
- скорость передачи данных – 57600 bps
- формат данных: 8/N/1 (8 б. данных, без б. четности, 1 стоп б.).

Для изменения параметров связи используйте режим “Установка параметров”.

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.

С помощью ДФК “F9” выбрать подрежим “ВВОД”

Ввести имя программы.

Инициировать прием данных нажатием кнопки “Ожидание загрузки” или “Загрузка”, при этом система управления начнет прием данных от внешнего устройства. При первом варианте инициатором загрузки является внешнее устройство. Во втором варианте инициатором загрузки является стойка.

Инициализировать передачу данных с внешнего устройства, руководствуясь инструкцией по эксплуатации используемого устройства ввода. При использовании в качестве устройства ввода системы Flash Drive модели FD2xxxx инициация передачи со стороны устройства ввода не требуется.

Процесс ввода данных сопровождается индикацией объема принятых данных. Оператор может прервать ввод данных в любой момент времени нажатием кнопки “СБРОС” (СК). По окончании ввода данных будет выдано сообщение “ВВОД ЗАКОНЧЕН”. Если в процессе ввода обнаружены ошибки передачи, будет выдано дополнительное сообщение о причине аварийного окончания ввода (см. раздел “Сообщения об ошибках”).

Принятые данные помещаются на внутренний носитель под именем ранее введенным. Старое содержимое этой области памяти уничтожается.

Для дальнейшего использования введенных данных необходимо воспользоваться редактором УП для присвоения нового имени введенной программе (см. выше).

Прием управляющей программы с внешнего USB устройства

Подключить внешнее устройство ввода к разъему USB.



Через 1 секунду нажать кнопку . Это обновит список УП.

В списке управляющих программ появится каталог с именем «USB1».

Далее необходимо скопировать необходимые УП из каталога «USB1» в основной каталог на систему (см. «Копирование УП»). Например, если программа в каталоге «USB1» называется «ИмяУП» то для копирования на уровень выше надо в окне имени программы вводить «../ИмяУП» .

При отключении устройства USB из разъема автоматически удалится каталог «USB1».

Внимание! Перед удалением USB устройства необходимо выйти из каталога «USB1»;

Работа с USB устройством с помощью УП менеджера.

При включении в ПО модуля «USB загрузчик УП» появляется возможность удобного копирования с/на устройство USB. Загрузку модуля смотреть в разделе «Дополнительные модули».

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ»(F3) (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”) если до этого система находилась в другом режиме работы.

Подключаем внешнее устройство ввода к разъему USB.

Выбираем подрежим «УП менеджер»(F9).

Имя	Размер	Изменен		Имя	Размер	Изменен	
EEE	1024	Thu Oct 20 13:57:41 2005		EEE	1024	Thu Oct 20 13:57:41 2005	
USB1	1024	Tue Nov 1 13:06:23 2005		USB1	1024	Tue Nov 1 13:06:23 2005	
12r0Zy.TNC	8637	Wed Oct 13 10:48:01 2004		12r0Zy.TNC	8637	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
12r0xZ.TNC	8638	Thu Oct 20 20:58:02 2005		12r0xZ.TNC	8638	Thu Oct 20 20:58:02 2005	
12r0xy.TNC	8637	Wed Oct 13 10:48:01 2004		12r0xy.TNC	8637	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
FL	235	Mon Mar 21 16:22:26 2005		FL	235	Mon Mar 21 16:22:26 2005	
LAVR1.TNC	452576	Wed Oct 13 10:48:01 2004		LAVR1.TNC	452576	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
PARTIK	112	Sat Oct 13 10:39:28 2001		PARTIK	112	Sat Oct 13 10:39:28 2001	
ROCK	55	Sun Oct 14 18:01:28 2001		ROCK	55	Sun Oct 14 18:01:28 2001	
SPLINE	2056	Fri Jun 27 12:58:21 2003		SPLINE	2056	Fri Jun 27 12:58:21 2003	
TEST.TAP	41625	Wed Oct 13 10:48:01 2004		TEST.TAP	41625	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
TEST4M.TAP	8468	Thu Dec 16 18:28:46 2004		TEST4M.TAP	8468	Thu Dec 16 18:28:46 2004	
TESTG33	59	Wed Dec 4 14:13:59 2002		TESTG33	59	Wed Dec 4 14:13:59 2002	
TEST_G2_G3	550	Wed Oct 13 10:48:01 2004		TEST_G2_G3	550	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
TST31	520	Thu Sep 27 18:03:12 2001		TST31	520	Thu Sep 27 18:03:12 2001	
TST78	322	Thu Sep 27 18:16:06 2001		TST78	322	Thu Sep 27 18:16:06 2001	
TSTAUTO	127	Thu Nov 8 14:04:21 2001		TSTAUTO	127	Thu Nov 8 14:04:21 2001	
Tor3d	401717	Wed Oct 13 10:48:01 2004		Tor3d	401717	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
XM3M5	78	Thu Oct 31 16:31:40 2002		XM3M5	78	Thu Oct 31 16:31:40 2002	
fce.h	4422	Wed Dec 29 19:04:33 2004		fce.h	4422	Wed Dec 29 19:04:33 2004	
globus.TNC	123609	Wed Oct 13 10:48:01 2004		globus.TNC	123609	Wed Oct 13 10:48:01 2004	
ukraina3	12094	Wed Oct 13 10:48:01 2004		ukraina3	12094	Wed Oct 13 10:48:01 2004	

F1 Левая	F2 Правая	F3	F4	F5 Копиро вать	F6 Пере нести	F7 Создать каталог	F8 Удалить	F9	F10 Выход
-------------	--------------	----	----	----------------------	---------------------	--------------------------	---------------	----	--------------

Клавишами «Вверх»/«Вниз» перемещаем курсор (выделенное название УП) по панели со списком УП. При наведении курсора на каталог «USB» нажимаем

кнопку «ВВОД» . На панели отобразится список УП на устройстве «USB».

Наводим курсор на необходимую УП и нажимаем кнопку «Копировать»(F5).

Выбранная УП должна появиться на противоположной панели от курсора.

Переключения активной панели производится кнопками «F1» и «F2».

С помощью данного УП менеджера есть возможность создать каталог («F7»), удалить УП («F8»), перенести УП с устройства USB на систему («F6»).

При удалении и переносе УП невозможно восстановить удаленную УП.

Выход из режима УП менеджера производится нажатием кнопки «F10».

Прием управляющей программы с FTP сервера

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. “Включение режима «ПРОГРАММЫ»”), если до этого система находилась в другом режиме работы.

Нажимаем кнопку «F9» «ФТП» на ДФК.

F1-Станок		F2-Сервер		F3-Конфиг.					
Имя	Пароль								
tnc	tnc								
Удал. сервер	Удал. каталог								
192.168.0.36	/home/tnc/								
Порт									
21									
tnc									
/mroot/main/programm/TEST									
F1 Станок	F2 Сервер	F3 Конфигурация	F4	F5	F6 Связь	F7 Новый	F8 Удалить	F9	F10 Выход

Если нужной конфигурации нет, то смотреть п.п. «Настройка параметров связи с ФТП сервером». Имеется возможность соединиться с несколькими ФТП серверами.

Кнопка «F1» «Станок» - переключает на экран со списком УП на системе.

Руководство оператора УЧПУ WL4

Кнопка «F2» «Сервер» - переключает на экран со списком УП на сервере.


Кнопка «F3» «Конфигурация» - переключает на экран конфигураций .



Кнопками  выбираем нужную конфигурацию.

Нажимаем кнопку «F6» «Связь» на ДФК для соединения с сервером.

При удачном соединении экран автоматически переключится на список УП на сервере.

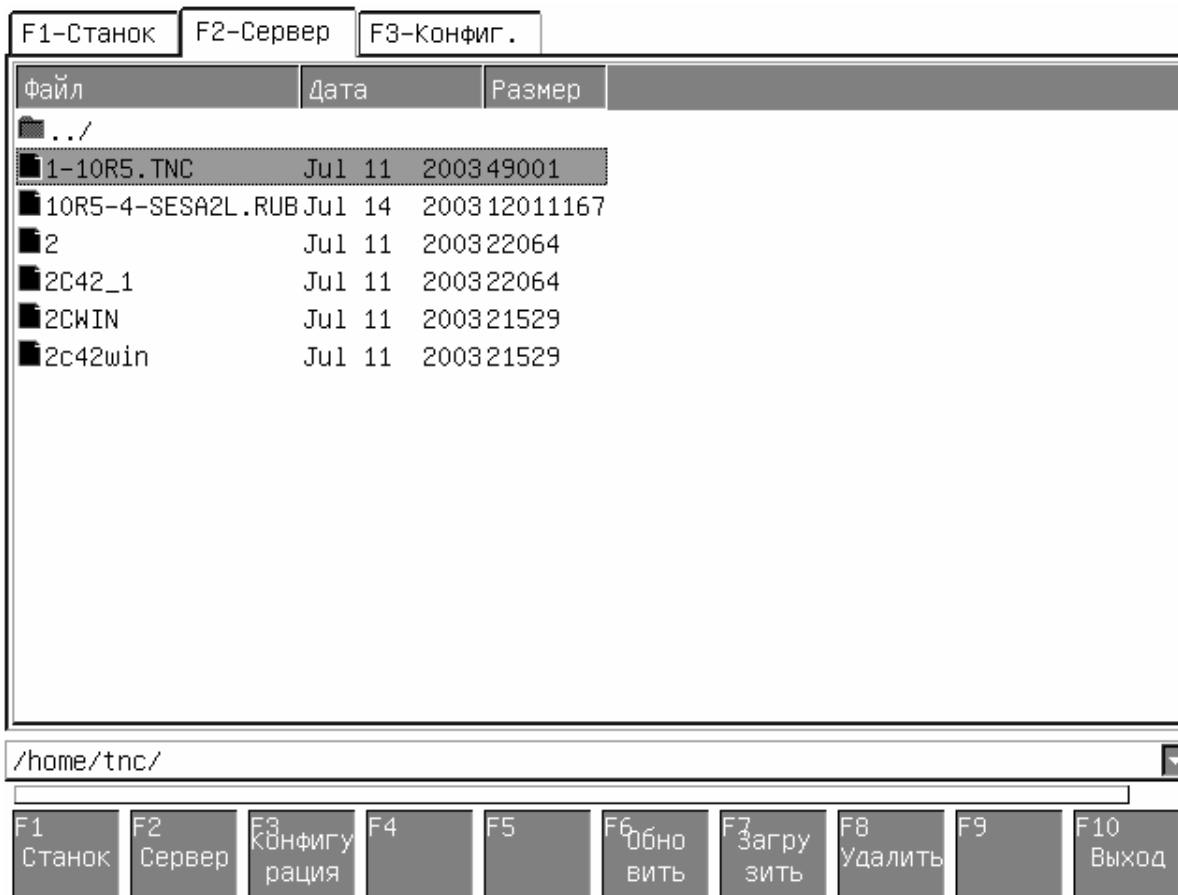

Для загрузки необходимой УП выбираем ее (см. п.п. “Выбор УП”).


Нажимаем кнопку «F7» «ЗАГРУЗИТЬ» на ДФК.

Процесс загрузки индицируется в строке над кнопками.

После окончания загрузки экран переключится на список УП на системе.

Кнопка «F6» «Обновить» - считывает список УП с сервера. Данную операцию необходимо выполнить если во время работы с данным режимом технолог положил УП на сервер.

Кнопка «F8» «Удалить» - удаляет УП с сервера. Будьте внимательны, УП удаляется без восстановления!

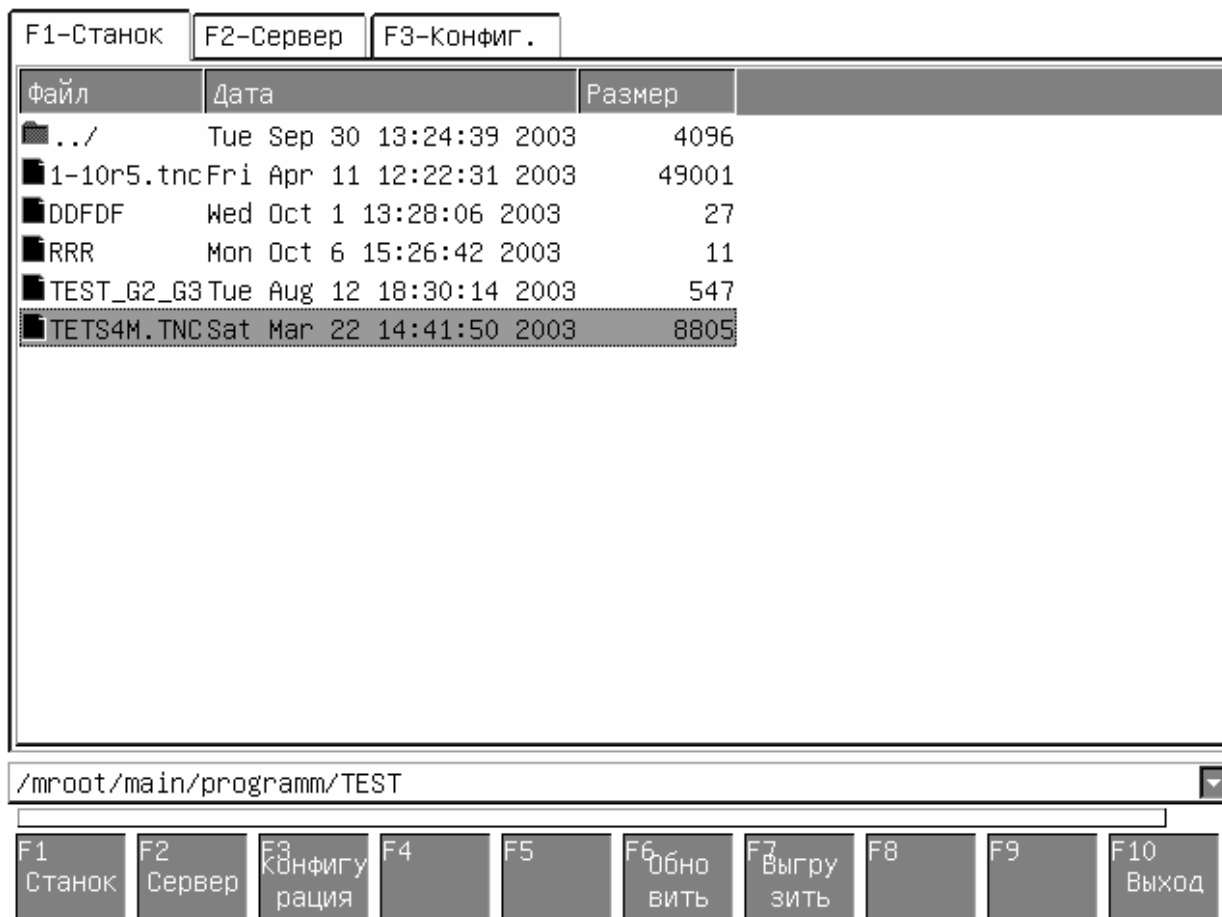

Настройка параметров связи с ФТП сервером.

Узнать у администратора сети следующие параметры:

- § IP адрес сервера;
- § Порт сервера;
- § Имя пользователя;
- § Пароль пользователя;
- § Каталог на сервере, в котором находятся управляющие программы.

Вводим параметры в соответствующие поля.

Нажимаем кнопку F7 «Новый», и вводим название новой конфигурации.

Прием управляющей программы с Флоппи устройства (дисковод)*

С помощью ДФК “F3” выбрать режим “ПРОГРАММЫ”

С помощью ДФК “F9” выбрать подрежим “ПОДКЛЮЧИТЬ”

В списке управляющих программ появится каталог с именем «FLOPPY».

Данный каталог работоспособен только при вставленной дискете.

Для сохранения управляющей программы на диске в системе необходимо скопировать ее из каталога «FLOPPY».

Для отключения внешнего устройства необходимо:

Выйти из каталога «FLOPPY».

С помощью ДФК “F3” выбрать режим “ПРОГРАММЫ”

С помощью ДФК “F10” выбрать подрежим “ОТКЛЮЧИТЬ”

Каталог с именем «FLOPPY» должен исчезнуть из списка управляющих программ.

* - только для систем оборудованных флоппи дисководом.

Вывод символьной информации на внешние устройства

Вывод может производиться на следующие устройства:

- внешнее устройство по каналу связи RS232;
- USB устройство;
- сеть - FTP протокол;
- Флоппи дисковод;

Выбранное устройство вывода соответствует устройству ввода информации.

Визуализация УП

Система ЧПУ позволяет оператору провести визуальный контроль траектории движения инструмента без отработки программы на станке. Системный визуализатор использует для отображения траектории тот же программный модуль, который используется интерполятором системы ЧПУ при отработке траектории. Это позволяет показать оператору реальную траекторию движения инструмента, описанную в УП и интерпретированную системным интерполятором.

Переходим в режим «ПРОГРАММЫ» (см. п.п. «Включение режима «ПРОГРАММЫ»») если до этого система находилась в другом режиме работы.

Выбрать необходимую УП (см. п.п. «Выбор УП»).

Нажимаем кнопку «F5» «ВИЗУАЛ» на ДФК.

Визуализатор

XZ
X 41.644
Z -44.179

3.233 mm

Авто
G54-58 Вкл
Корректор
Задержка: 10

74%

Длина 10.181
Время 0.00.00

x 9.27812
('L' уст)
('M' авто)

N91U0.869M-0.452
N92U0.897M-0.438
[133] Ошибка в данных G3X

F1 XZ F2 F3 F4 F5 Обновить F6 Сброс F7 Стереть F8 Шаг F9 Авто F10 Выход

Визуализатор позволяет оператору просмотреть траекторию, заданную в программе и реальную траекторию центра инструмента с учетом коррекции радиуса и смещений. Переход к выполнению следующего кадра выполняется кнопками ДФК «ШАГ».

Кроме этого предоставлена возможность масштабирования изображения с помощью регулятора.

В режиме визуализации также отображается следующая информация:

- текущий кадр;

Выход из визуализатора осуществляется при нажатии кнопки «F10» «ВЫХОД» (ДФК).

Кнопка включения использования таблицы корректоров при визуализации – «К».

Кнопка включения использования таблицы систем координат G54-G59 – «G».


Кнопка просчета границ области обработки УП и масштаба – «M».

Установка масштаба - «L»;

Для возврата центра абсолютной системы координат в центр экрана нажмите



Кнопка «С» - вызов диалогового окна настроек.

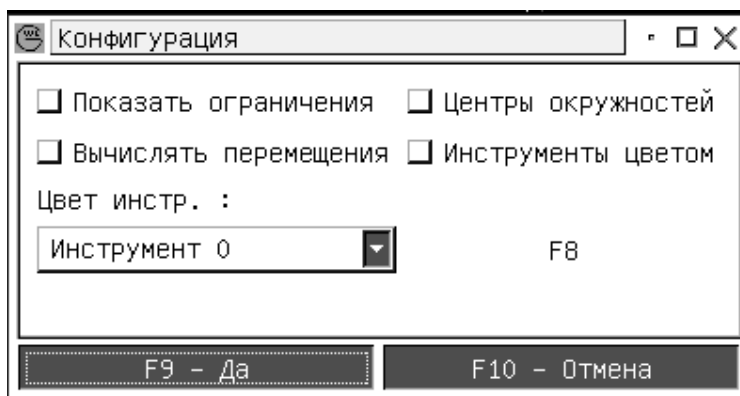

«Показать ограничения» - выводит на экран ограничения перемещений, заданных в параметрах системы.

«Вычислять перемещения» - при вызове визуализатора производится просчет границ области обработки УП.

Руководство оператора УЧПУ WL4

«Центры окружностей» - выводить крестиком центры окружностей при круговой интерполяции.

«Инструмент цветом» - можно отображать движения различных инструментов выбранными цветами.

«Цвет инструмента» - Определяет номер инструмента, для которого по нажатию «F8» устанавливается цвет. Всего можно присвоить 8 инструментам.

Задание смещений, корректоров и ограничителей и привязка инструмента

В этих режимах вводятся разные величины, однако принцип работы на пульте УЧПУ и основные понятия являются общими во всех случаях.

Управление курсором и вводом осуществляется командами приведенными в таблице.



перемещение курсора на строку вверх;



перемещение курсора на строку вниз;



Ввод числа в позицию, отмеченную курсором;

НОМЕР - Установить курсор на указанный номер;



Стереть последний введенный символ в строке набора;

Примечание:

1. Допустимые пределы чисел приводятся для каждого подрежима отдельно.
2. Команда “НОМЕР” выполняется только для тех видов индикации, где присутствует номер.

Задание смещений для G54 – G59

Для задания дополнительного смещения траектории движения инструмента в управляющей программе используются функции G53/54-59. Результатом действия смещения является сдвиг программируемого контура по осям на величины заданных оператором значений. Значения могут быть как положительными, так и отрицательными.


Допустимые величины смещений лежат в пределах:

минус 999.999 - плюс 999.999


Ввод величин смещения осуществляется с десятичной точкой. Точка разделяет целую и дробную часть числа в миллиметрах. Отсутствие точки означает ввод числа в миллиметрах.

Для ввода значения величины смещений по осям для G54-59:


- С помощью ДФК выбрать режим “ВИД А”
- С помощью ДФК выбрать подрежим “ G54-59”

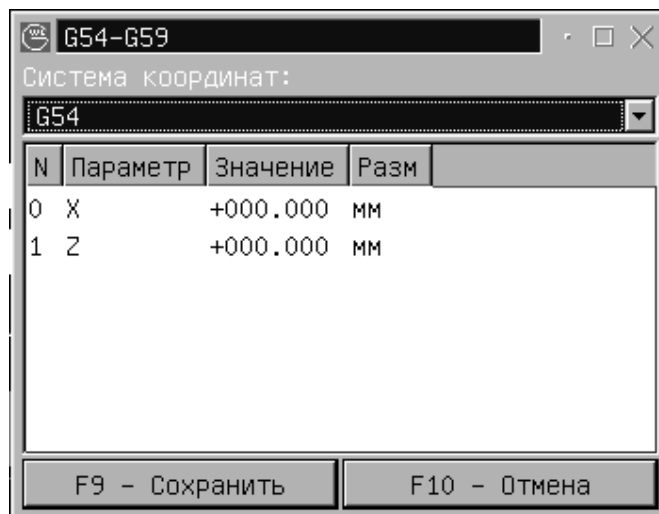

- С помощью клавиш управления курсором выбрать необходимую систему координат (вверх/вниз).
- Нажатием на кнопки “X”, “Y”, “Z” выбрать требуемый параметр.
 - “СМЕЩЕНИЕ ДЛЯ Gnn ПО ОСИ X”
 - “СМЕЩЕНИЕ ДЛЯ Gnn ПО ОСИ Y”
 - “СМЕЩЕНИЕ ДЛЯ Gnn ПО ОСИ Z”

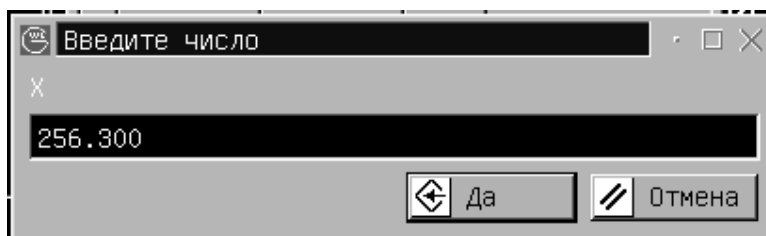

Ввести требуемое значение величины смещения для данной оси вручную или присвоить текущее значение введя символ X или Y или Z.

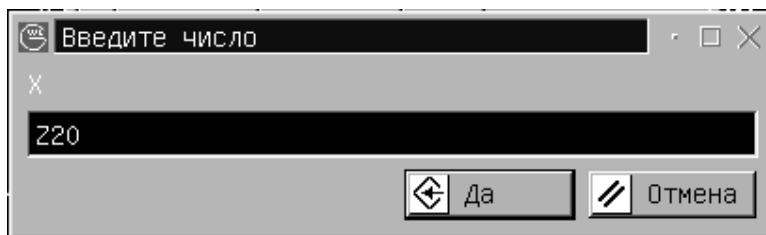

Если оператор введет символ X или Y или Z с каким либо значением, то автоматически будет вычислено смещение системы координат, и введенное значение будет фактически смещением от нуля детали.

Внимание! Указанные смещения действуют во всех управляющих программах, где запрограммировано включение соответствующего смещения G54-59.

Способ задания смещений

При подготовке станка к обработке детали часто требуется определить позицию нулевого положения оси Z в рабочей системе координат.

Для задания этой величины рекомендуется произвести следующие действия:

- 1) Установить в шпиндель станка эталонный инструмент;
- 2) Вывести координату Z в ноль станка;
- 3) Подвести эталонный инструмент к поверхности “0” детали;
- 4) С помощью ДФК выбрать подрежим “ G54-59”;
- 5) С помощью клавиш управления курсором выбрать необходимую систему координат G54 - G59 (вверх/вниз);
- 6) Нажатием кнопки “Z” вывести диалоговое окно для ввода значения смещения;
- 7) Вводом значения “Z0” указать “0” детали в рабочей системе координат;

После ввода в позиции “Z” будет фактическое смещение оси Z для создания рабочей системы координат.

Примечание: Для остальных осей действия могут быть аналогичными.

Задание значений корректоров

Система хранит в памяти таблицу корректоров. Таблица состоит из 128 значений с номерами от 0 до 127. Значения из таблицы корректоров используются системой при выполнении управляющих программ для получения заданных коррекции на радиус и длину инструмента по кодам D и H. Значение корректора

под номером 0 всегда равно нулю и не может быть изменено. Для ввода значений корректоров с номера 1 по 127

- С помощью ДФК выбрать режим “ПАРАМЕТРЫ”
- С помощью ДФК выбрать подрежим “КОРР.”
- Выбрать требуемый корректор из списка
- Ввести требуемое значение корректора.

Допустимые величины корректоров лежат в диапазоне -
минус 999.999 - плюс 999.999 мм

Ввод величины корректора осуществляется с десятичной точкой. Точка разделяет целую и дробную часть числа в миллиметрах. Отсутствие точки означает ввод числа в миллиметрах.

Внимание! Указанные значения корректоров действуют во всех управляющих программах, где запрограммировано включение соответствующего корректора по кодам D и H.

Задание программных ограничителей перемещения

Система позволяет задать координаты программных ограничителей перемещения. При выполнении управляющих программ программные ограничители используются для предотвращения выхода рабочего органа станка из разрешенной рабочей зоны. Для ввода значений программных ограничителей

С помощью ДФК выбрать режим “ПАРАМЕТРЫ”

С помощью ДФК выбрать подрежим “ПРГКОН”

Выбрать требуемый ограничитель из списка

Ввести требуемое значение ограничителя вручную.


Привязка инструмента в базовом варианте

Система управления в базовом варианте позволяет выполнять привязку до 499 инструментов от T1 до T499 и указывать в программе до 499 инструментов от T0 до T499. Смысл привязки инструмента заключается в предоставлении системе управления информации о смещениях координатной системы детали относительно координатной системы станка; смещениях позиции инструмента в

координатной системе детали и геометрических параметрах инструмента для правильной коррекции траектории движения инструмента.

С помощью ДФК выбрать режим “ИНД. А” (F1).

С помощью ДФК выбрать подрежим “ПРИВЯЗКА” (F9).

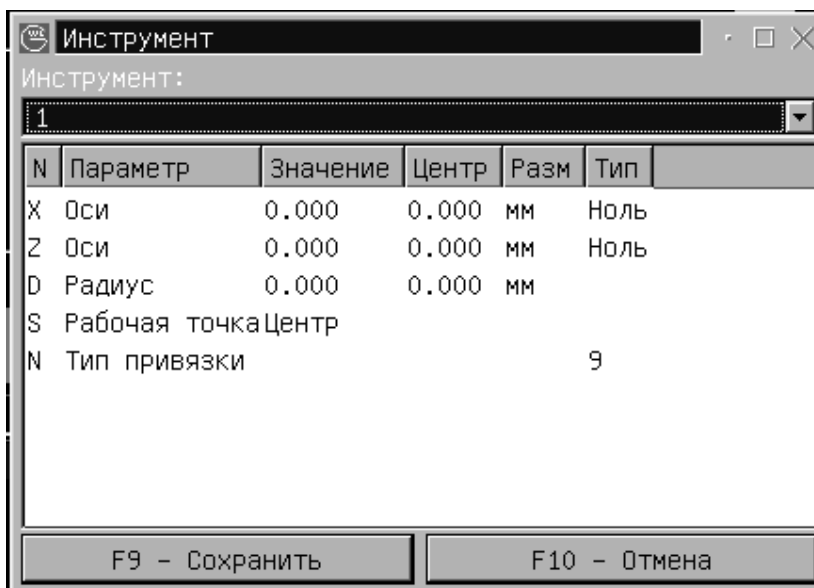

На экране будут отображено текущее положение и геометрические параметры текущего инструмента в координатной системе детали. Для приведения в соответствие системных значений положения и геометрии инструмента реальным величинам выполните следующие операции:

В ручном режиме установите привязываемый инструмент по одной из осей так, чтобы режущая кромка инструмента по этой оси находилась в заранее известной позиции в системе координат детали. Не отводя инструмент по данной оси, нажмите кнопку с соответствующим названием координаты и введите действительное значение соответствующей координаты в системе координат детали. Затем повторите операцию для другой оси.

Примечание(для токарного варианта): Положение инструмента по оси X вводится в величинах диаметра.

В результате этих операций получены координаты **точки привязки инструмента** в системе координат детали.

Измените реальный радиус инструмента нажатием кнопки “D” и введите значение реального радиуса скругления инструмента в области точки привязки.

Измените положение точки привязки относительно центра инструмента нажатием кнопки «N» и введите вариант расположения точки привязки относительно центра радиуса инструмента.

В токарной версии выводится рисунок выбора варианта расположения точки привязки.



Выбор осуществляется нажатием кнопок «1»-«9».

В фрезерной версии при нажатии кнопки «N» заголовок столбца «Тип» изменится на «<Тип>» и нажатием кнопки с соответствующим названием координаты вызовется диалоговое окно для выбора варианта смещения центра по данной оси (Плюс, Ноль, Минус).

По выбору оператора в качестве рабочей точки инструмента может быть задана либо точка привязки инструмента, либо точка центра инструмента.

Изменение рабочей точки инструмента производится нажатием кнопки «S».

«Центр инструмента»

«Точка привязки»

Более подробно по данному режиму смотреть «Руководство по программированию» «Коррекция – Привязка инструмента для токарной системы».

Сохранение изменений в привязках производится нажатием кнопки «F9»-Сохранить.

Отмена сделанных изменений нажатием кнопки «F10»-Отменить.

Привязка инструмента с вводом износа инструмента

При включении в ПО дополнительного модуля привязки, появляется возможность изменения привязок инструмента с учетом износа инструмента.

С помощью ДФК выбрать режим “ИНД. А” (F1).

С помощью ДФК выбрать подрежим “ПРИВЯЗКА” (F9).



На экране будут отображены вылет, износ и геометрические параметры текущего инструмента относительно центра револьверной головки.

Режим редактирования вылетов инструмента показывает слово «<Значение>».

Измените необходимый вылет инструмента по осям выбрав необходимую ось нажав кнопку с соответствующим названием координаты и введя вылет инструмента относительно центра револьверной головки. Затем повторите операцию для другой оси.

Измените реальный радиус инструмента нажатием кнопки “D” и введя значение реального радиуса скругления инструмента в области точки привязки.


Измените положение точки привязки относительно центра инструмента нажатием кнопки «N» и введя вариант расположения точки привязки относительно центра радиуса инструмента.

Для изменения износа инструмента необходимо:

С помощью ДФК выбрать режим “ИНД. А” (F1).

С помощью ДФК выбрать подрежим “Дополнительно” ().

С помощью ДФК выбрать подрежим “ИЗНОС” (F9).

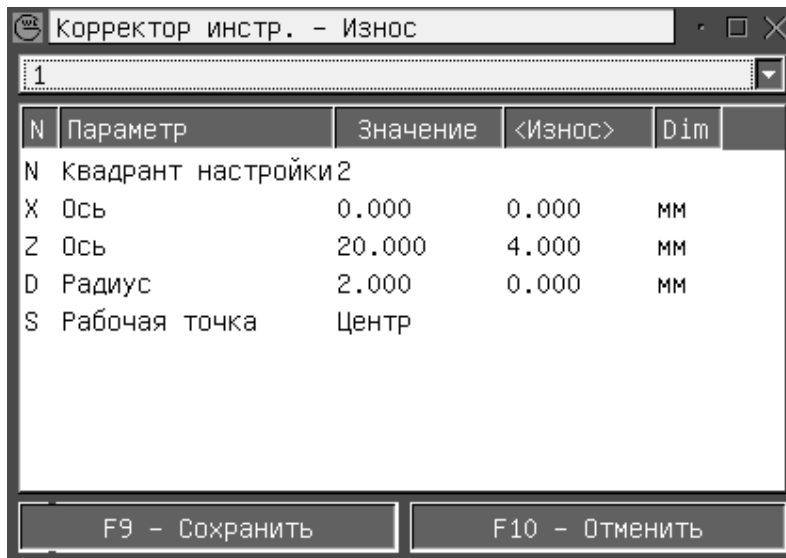

На экране будут отображены вылет, износ и геометрические параметры текущего инструмента относительно центра револьверной головки.

Режим редактирования вылетов инструмента показывает слово «<Износ>».

Измените износ инструмента по осям выбрав необходимую ось нажав кнопку с соответствующим названием координаты и введя износ по координате. Затем повторите операцию для другой оси.

Измените износ радиуса инструмента нажатием кнопки “D” и введя необходимое значение.

Сохранение изменений в корректорах инструмента производится нажатием кнопки «F9»-Сохранить.

Отмена сделанных изменений нажатие кнопки «F10»-Отменить.

Инструмент T0

При включении в управляющей программе инструмента T0 механическая смена инструмента не производится, а все размеры в кадрах перемещений рассматриваются как размеры в координатной системе станка. Функции G53/54/55 продолжают действовать, если запрограммированы.

Изменение параметров системы управления

Внимание! К изменению параметров системы управления допускается только квалифицированный персонал службы эксплуатации. Изменение некоторых параметров системы управления может привести к неправильному функционированию станка.

- С помощью ДФК выбрать режим “ПАРАМЕТРЫ” («F4»);
- С помощью ДФК выбрать подрежим “ПАРАМЕТРЫ” («F8»);
- Выбрать требуемый параметр из списка клавишами управления курсором;
- Нажать «Ввод»;
- Ввести требуемое значение параметра;

Список параметров и допустимые значения зависят от варианта исполнения системы управления.

Основные параметры:

§ Скорость по СОМ порту - определяет скорость обмена данными по порту RS232. Необходим для настройки загрузки УП по RS232.

§ Способ загрузки УП – определяет способ загрузки УП на систему.

Варианты выбора:

1. FlashDrive – загрузка по RS232;
2. FTPDrive – загрузка по ФТП протоколу;
3. Floppy – загрузка через дисковод(если дисковод присутствует в системе);
4. USB – загрузка через USB. Необходимо загрузить модуль «USB загрузчик» (см. «Доп. модули»).

Выход в нулевую точку станка

Для привязки абсолютной системы координат системы управления к базовой точке станка необходимо выполнить процедуру “Выход в 0”. Выход в 0 может производиться раздельно по каждой координатной оси, по всем осям одновременно или в любой комбинации. **ВСЕГДА поиск базовой точки производится в направлении “+” (плюс).** (Это может изменяться устанавливая соответствующий параметр в таблице параметров системы).

Для выполнения процедуры “Выход в 0” необходимо:

- установить рабочий орган станка в пределах расстояния 1м от контактных выключателей по осям,
- выбрать режим “ВЫХОД В 0” нажав на пульте управления кнопку .
- разрешить/запретить выполнение процедуры для отдельных осей с помощью кнопок “X”, “Y”, “Z” (СК). Состояние “ВКЛ”/”ВЫК” для каждой оси в этом режиме индицируется в поле “ПОДАЧА” устройства отображения информации.
- Нажать кнопку “ПУСК ПРОГРАММЫ” на пульте управления.

1) При пуске происходит ускоренное перемещение в направлении “плюс” на первой скорости выхода в 0, которая устанавливается соответствующим параметром в таблице параметров системы.

2) При пересечении контактного выключателя замедления на станке происходит замедление до скорости 0мм/мин и продолжается движение в сторону “минус” на вторичной скорости выхода в 0 до выключения контактного выключателя замедления на станке.

3) Производится замедленное движение в направлении “минус” до появления нулевой метки датчика обратной связи.

4) Абсолютное значение координаты, по которой производится процедура выхода в 0, принимает значение 0 и выполнение процедуры для данной оси заканчивается.

Внимание! Признаком успешного выполнения процедуры выхода в 0 является нулевое значение программных координат по заданной оси по окончании процедуры и отсутствие подсветки красным цветом имени оси (X/Y/Z) в индикации программных координат.

Возврат к базисной точке осуществляет возврат исполнительного органа станка к базисной точке и в то же время играет весьма важную роль для получения базовой координатной системы станка.

При отключении системы управления из-под напряжения теряется базовая координатная система станка. Следовательно, необходимо выполнить процедуру выхода в 0 всегда после подключения устройства под напряжение.

Если не работает контактный выключатель замедления, перемещение на ускоренной подаче будет производиться до достижения аварийного выключателя по оси, что должно вызвать аварийное отключение привода.

Автоматическое управление

Подготовка к пуску на автоматическую работу

Для подготовки системы управления к пуску на автоматическую работу:

- 1) Убедитесь, что требуемая управляющая программа является активной. Имя активной управляющей программы индицируется в строке “Программа:” в главном режиме индикации и в поле “Акт. программа” в режиме “ПРОГРАММЫ” (см. п. “Выбор УП для выполнения”). Если требуемая управляющая программа является активной, переходите к пункту (с).
- 2) Установите в качестве активной программы требуемую УП из списка хранящихся на внутреннем носителе системы управления как описано в пункте “Выбор УП для выполнения”.
- 3) Перевести рабочий терминал в главный режим индикации.
- 4) Выполнить сброс контроллера перемещений и установку активной УП в начало нажатием клавиши .
- 5) Установите регуляторы плавного ручного изменения скорости подачи и скорости вращения шпинделя в требуемое положение.
- 6) Установите переключатель режимов работы на пульте станка в состояние “АВТОМАТ”.

После выполнения этих операций система управления готова к пуску на автоматическую работу с начала программы.

Пуск на автоматическую работу

Нажать кнопку “ПУСК ПРОГРАММЫ” (ПУ). При этом должна включиться индикаторная лампа “АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА” (ПУ) и начинается выполнение управляющей программы на станке.

Повторный пуск на автоматическую работу

Если выполнение программы было остановлено по какой-либо причине, возможен повторный пуск программы с точки останова. Для повторного пуска

нужно нажать кнопку “ПУСК ПРОГРАММЫ” (ПУ). Если текущие координаты инструмента соответствуют координатам, при которых было остановлено выполнение программы, немедленно продолжится выполнение остановленной программы.

Если с момента останова программы выполнялись ручные перемещения инструмента, и на момент повторного пуска текущие координаты не соответствуют координатам, при которых было остановлено выполнение программы, то по нажатию кнопки “ПУСК ПРОГРАММЫ” система переходит в режим “ВЫХОД ПРГ”. При повторном нажатии кнопки “ПУСК ПРОГРАММЫ” выполняется позиционирование инструмента в точку последнего останова программы. Перемещение происходит на скорости ускоренного перемещения **по разрешенным к перемещению осям**. Оператор может разрешить/запретить перемещение для отдельных осей с помощью кнопок “X”, “Y”, “Z” (СК). Состояние “ВКЛ”/”ВЫК” для каждой оси в этом режиме индицируется в поле “ОСТАЛОСЬ” устройства отображения информации. Если ось в состоянии «ВКЛ», то она подсвечивается зеленым цветом.

При достижении инструментом координат последнего останова программы по разрешенным осям, система переходит в режим “АВТОМАТ”.

Таким образом, оператор может выполнить возврат в точку останова программы одновременно по всем осям или последовательно по каждой оси, или в любой комбинации.

Останов автоматической работы

Ручной останов автоматической работы может быть выполнен оператором в любой момент времени нажатием кнопки “СТОП ПРОГРАММЫ” (ПУ). При нажатии кнопки “СТОП ПРОГРАММЫ” (ПУ) гаснет лампа “АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА” и загорается лампа “ОСТАНОВ”.

При этом для возобновления выполнения программы достаточно повторно нажать кнопку “ПУСК ПРОГРАММЫ” (ПУ).

Кроме ручного останова автоматической работы, останов производится автоматически в следующих случаях:

- останов по программе
- останов по окончанию программы.

В этих случаях при останове инструмент всегда находится в расчетной точке начала следующего кадра и при повторном запуске на автоматическую работу компенсация положения инструмента не требуется.

Покадровая обработка

Покадровая обработка является режимом автоматической работы, при котором производится выполнение команд одного кадра управляющей программы с последующим остановом автоматической работы. Для включения/выключения режима покадровой обработки

С помощью ДФК выбрать режим “ИНД А.”

Нажать клавишу (ПУ) для включения/выключения режима покадровой обработки. Состояние режима индицируется на экране.

Останов по программе

Останов по программе производится после выполнения кадра программы, содержащего команду M0 (безусловный останов) или M1 (условный останов).

По команде M0 происходит безусловный останов автоматической работы.

По команде M1 останов автоматической работы производится только в случае, когда программный переключатель “УСЛОВНЫЙ ОСТАНОВ” (ПУ) находится в состоянии “ВКЛ.”.

Конец программы

Останов по концу программы производится после выполнения кадра программы, содержащего команду M2 (конец программы) или M30 (конец информации). Для подготовки программы к повторному пуску необходимо выполнить операцию сброса нажав клавишу “СБРОС” (СК).

Поиск кадра

Поиск кадра выполняется от начала выбранной программы до заданного номера кадра. При этом происходит обработка всей части программы до заданного номера кадра. Если кадр найден, то этот кадр индицируется в нижней части экрана.

В этом случае устройству ЧПУ из УП известны:

- позиция, из которой должна начаться обработка кадра, (если она не совпадает с текущей, то известно и уравнительное перемещение);
- весь набор G - функций, определяющих обработку;
- подача;
- код S и код T (однако они не отработаны станком);

Таким образом, УЧПУ (не станок!) готово для обработки УП с найденного кадра. Поскольку обрабатывается вся часть УП до заданного номера, то выполняются все вызовы и обработка подпрограмм, поэтому для поиска можно задавать кадр, находящийся в подпрограмме.

В этом случае последовательная обработка начнется из подпрограммы, номер которой УЧПУ известен.

Переход в режим поиска кадра осуществляется следующим образом:

- Переходим в режим “АВТОМАТ”;
- В режиме индикации “ВИД А” на ДФК появляется подрежим “КАДР”;
- Выбираем подрежим “КАДР” (F8);
- Вводим номер кадра для поиска;

Процесс поиска индицируется в строке состояния и перебором строк программы в нижней части экрана.

Для поиска следующего заданного кадра повторите выбор подрежима “КАДР” (F8);

Пуск УП на выполнение производится аналогично повторному пуску на автоматическую работу(см. «Повторный пуск на автоматическую работу»).

Примечания:

1. Поиск кадра проводится по всей программе и, если кадр не обнаружен, то поиск прекращается на первом же кадре, содержащем M2, M30 и выдается сообщение “НЕ НАЙДЕНО”. УЧПУ в этом случае не готово к обработке УП.
2. Если в программе (подпрограмме) есть кадры с одинаковыми номерами, то найден будет тот, который логически ближе к началу программы.
3. Продолжить поиск можно с найденного кадра, только в том случае если после поиска программа не была запущена на выполнение.
4. Для визуальной оценки положения найденного кадра в УП выведите окно процентного выполнения УП (Клавиша «L»);

Задание условий обработки УП

Выбор режима задания условия обработки УП производится нажатием кнопок



«ПОКАДР» - Покадровый режим;

«M1» - Останов по команде в УП M1;

«Ускор» - Ускоренная обработка УП;

«Выполнение / кадра» - Обработка кадров начинающихся с «/»;

Ручная регулировка скорости подачи

Относительно скорости подачи, которые запрограммированы кодом F в программе и скорости ручных перемещений, применима ручная плавная регулировка с помощью регулятора на пульте управления в диапазоне от 0% до

120%. Плавная регулировка скорости подачи не действует при выполнении процедуры “ВЫХОД В 0”.

При установке регулятора плавного ручного изменения скорости подачи в положение 0% подача рабочего органа станка прекращается, что может быть использовано для кратковременной остановки подачи на станке.


Режим “Преднабор”

Режим “Преднабор” вызывается нажатием кнопки “MDI” на пульте оператора.


Данный режим предназначен для отработки одного кадра, заданного с пульта УЧПУ и составленного по правилам программирования.

Для задания кадра, необходимо находиться в режиме индикации “ВИД А”.


Набираемые символы отображаются в строке ввода.

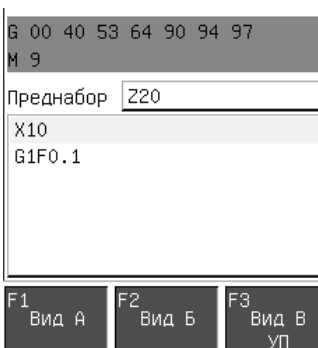



Ввод заканчивается нажатием клавиши .

Отработка введенного кадра инициируется нажатием кнопки  на пульте оператора.

Все введенные кадры заносятся в память УЧПУ и индицируются ниже строки набора.

Если строка набора пустая, то нажатием клавиши  выбранная строка из памяти заносится в строку набора. Выбор необходимой строки в памяти

осуществляется клавишами  .

Примечания:

Переход в режим “Преднабор” и выход из него обнуляет состояние УЧПУ (состояние УЧПУ как после включения питания). Таким образом, если отработка программы была остановлена, и выполнен кадр в “Преднаборе”, то продолжение отработки УП невозможно без предварительного поиска кадра.

Управление станком

Управление станком возможно, как полностью от УЧПУ, так и действиями на пульте оператора.

Устройство УЧПУ автономно управляет станком при отработке программы в режимах “АВТОМАТИЧЕСКИЙ” и отработке кадра в режиме “ПРЕДНАБОР”.

Если отработка программы или кадра не выполняется, то возможно управление станком с пульта станка.

УЧПУ управляется всем набором команд, описанным в настоящем руководстве.

С пульта станка можно произвести следующие действия для управления осями станка:

- Выход в “НОЛЬ” станка по каждой оси на скорости выхода в ноль
- Безразмерные перемещения на подачах, задаваемых переключателем с пульта станка

Выход в “НОЛЬ” станка необходимо производить до начала обработки после включения питания УЧПУ. Если этого не сделать, то будет невозможна отработка запрограммированных перемещений.

Управление от пульта станка предназначено для подготовительных операций и вмешательства оператора в процесс обработки от УЧПУ.

Состояние сброса УЧПУ

Состояние сброса УЧПУ не является режимом работы УЧПУ.


Имеется два режима сброса:

§ Полный сброс – сброс всех текущих значений в 0 и установка из инициализационной строки. T – в 0, S – в 0, F – в 0;

Иницируется нажатием и удерживанием в течении 1,5 секунды клавиши



§ Сброс ошибок – сброс текущей ошибки или сброс управляющей программы на начало. Все значения подач, оборотов, G функций сохраняются.

Иницируется нажатием клавиши  без удержания.

При выполнении сброса происходит переход на начало выбранной УП.

Кроме того, если не отработывается программа или кадр, и не выполняются перемещения осей, то:

- Восстанавливается готовность УЧПУ;
- Сбрасывается рассогласование в контуре положения;

Сообщения об ошибках

Во время работы система выдает сообщения оператору о результате выполнения текущей операции и об ошибках оператора, ошибках в управляющей программе и ошибках и сбоях системы управления.

Короткие сообщения выдаются на основном экране справа. Также об ошибках в системе можно посмотреть в режиме индикации «ОШИБКИ».

Индикация списка сообщений оператору

Вид индикации списка сообщений выводится при выборе режима индикации «Ошибки».

Время	Тип	Сообщение
15:49:05	Сообщение	Тестовая ошибка 2
15:49:05	Сообщение	Тестовая ошибка 1
15:49:05	Сообщение	Тестовая ошибка
15:49:05	Предупреждение	Запрет подачи от станка
15:49:05	Сообщение	Старт ЧПУ 0

Этот вид индикации содержит текст последних сообщений оператору.

На экране сообщения располагаются тремя столбцами.

Первый столбец «Время» - время возникновения сообщения.

Второй столбец «Тип» - тип сообщения. Могут быть «Сообщения», «Предупреждения», «Ошибки».

Третий столбец «Сообщения» - текст сообщения.

Каждое новое сообщение запоминается устройством УЧПУ.

В списке сообщений текст сообщений расположен в порядке поступления сверху вниз.


Руководство оператора УЧПУ WL4

Очистка списка сообщений производится нажатием кнопки «F6» («Очистить») на ДФК.

Сохранение списка сообщений производится в доп. режиме «.» («Точка») «F6» («Сохранить сообщ.»).

Индикация списка активных сообщений оператору

Этот вид индикации содержит текст текущих на данный момент сообщений оператору.

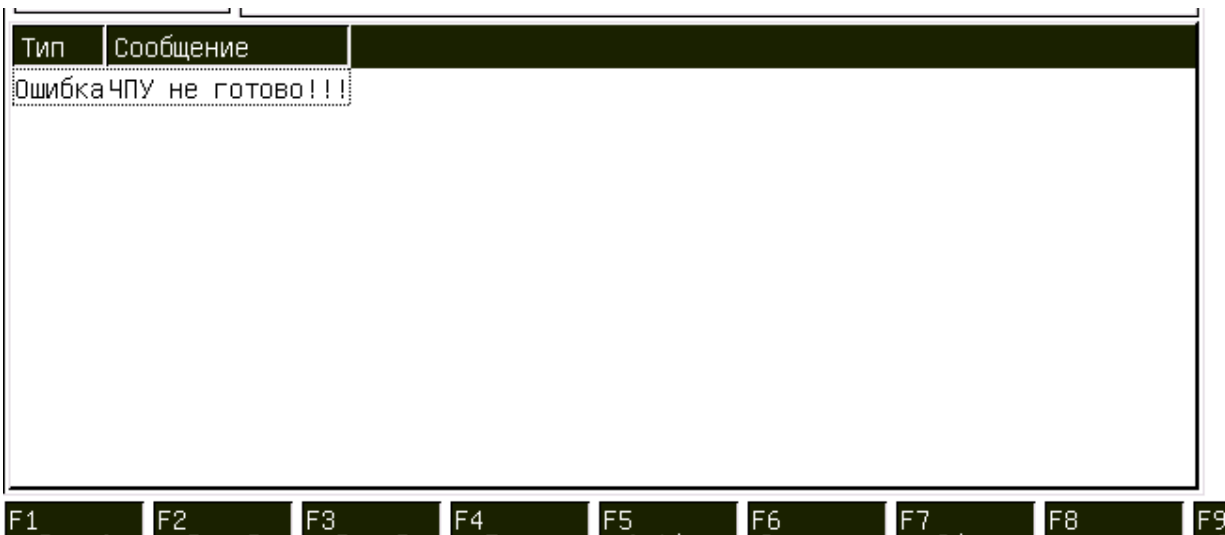

Тип	Сообщение
Ошибка	ЧПУ не готово!!!


F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Вид индикации выводится при выборе режима индикации “Ошибки” и выбора подрежима «Активные» («F5»).

Дополнительные модули

Дополнительные модули ПО позволяют расширить набор функций и возможностей системы, а также выбрать наиболее часто используемые функции системы.

Просмотр установленных модулей производится в режиме «Ошибки» («F5») нажатием кнопки «F9» «Дополнения».

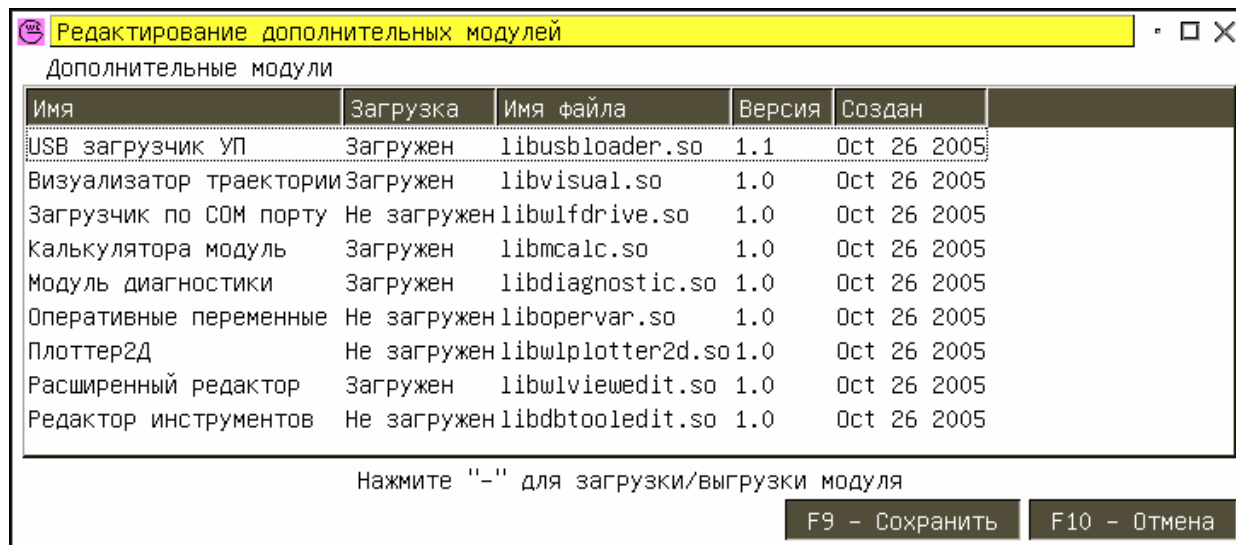



Имя	Загрузка	Имя файла	Версия	Создан
USB загрузчик УП	Загружен	libusbloader.so	1.1	Oct 26 2005
Визуализатор траектории	Загружен	libvisual.so	1.0	Oct 26 2005
Загрузчик по COM порту	Не загружен	libwlfdrive.so	1.0	Oct 26 2005
Калькулятора модуль	Загружен	libmcalc.so	1.0	Oct 26 2005
Модуль диагностики	Загружен	libdiagnostic.so	1.0	Oct 26 2005
Оперативные переменные	Не загружен	libopervar.so	1.0	Oct 26 2005
Плоттер2Д	Не загружен	libwlpplotter2d.so	1.0	Oct 26 2005
Расширенный редактор	Загружен	libwlviewedit.so	1.0	Oct 26 2005
Редактор инструментов	Не загружен	libdbttooledit.so	1.0	Oct 26 2005

Нажмите "-" для загрузки/выгрузки модуля

F9 - Сохранить F10 - Отмена



Кнопками   можно перемещаться по списку установленных на системе модулей.

Нажатие кнопки «-»(минус) приводит к загрузке или выгрузке выбранного модуля из памяти системы.

Сохранение текущей конфигурации загрузки модулей «F9 - Сохранить».

Установка времени на системе

На системе работают внутренние часы. Для установки или корректирования времени внутренних часов необходимо:

1. Загрузить систему, и во время появления меню:

```
WLChoice v7.0
0 - Старт CNC
1 - Оболочка shell
2 - Десо
3 - Обновление
4 - Конфигурация
5 - Старт CNC с тест автоматикой
6 - Обновить файл BIOS
7 - Установить время
- - Остановить таймер
Waiting select...4
```

Нажать «7».

2. Будет выдан запрос на ввод года:

Введите год [2005]:

В квадратных скобках указан год, который установлен в данное время. И если нажать «ВВОД», то он останется прежним.

Для изменения года введите нужный год и нажмите «Ввод».

3. Будет выдан запрос на ввод номера месяца:

Введите месяц [10]:

Ввод месяца аналогичен вводу года.

4. Будет выдан запрос на ввод дня. Ввод дня аналогичен вводу года.
5. Будет выдан запрос на ввод часа. Ввод часа аналогичен вводу года.
6. Будет выдан запрос на ввод минут. Ввод минут аналогичен вводу года.
7. Далее система загрузится в стандартном режиме, но со старым значением времени. Для того чтобы система восприняла новое время, необходимо штатным образом ее перезагрузить(выключить/включить).

Сообщения

Общие ошибки (код 0)

- [001] MC ERROR – Ошибка в контроллере перемещения. Обычно также возникает ошибка из группы с кодом 2.
- [002] CRITICAL ERROR – Критическая ошибка в контроллере перемещения. Обычно также возникает ошибка из группы с кодом 2.
- [003] AC ERROR – Ошибка в контроллере автоматики. Обычно также возникает ошибка из группы с кодом 10.
- [004] IP ERROR – Ошибка при интерпретации УП. Обычно также возникает ошибка из группы с кодом 1.
- [005] FLASHDRIVE ERROR – Ошибка при работе с последовательным портом. Обычно также возникает ошибка из группы с кодом 6.
- [006] PULT ERROR – Ошибка при работе с пультом. Обычно также возникает ошибка из группы с кодом 5.
- [007] ADJ ERROR – Ошибка при работе с файлом наладок.
- [008] EMPTY STRING – Была введена пустая строка
- [009] UNKNOWN COMMAND – Незнакомая команда
- [010] NOT PARAM COMMAND – Нет параметров в команде.
- [011] ERROR PARAM COMMAND – Ошибка при обработке параметров команды.
- [012] ERROR INPUT TIME – Ошибка при вводе времени.
- [013] ERROR SET TIME – Ошибка при установке времени.
- [014] CREATE ERROR – Ошибка создания файла.
- [015] OPEN ERROR – Ошибка открытия файла.
- [016] DELETE ERROR – Ошибка удаления файла.
- [017] RENAME ERROR – Ошибка переименования.
- [018] WRITE ERROR – Ошибка записи данных.
- [019] READ ERROR – Ошибка чтения данных.
- [020] ZERO LENGTH – Нулевая длина данных.
- [021] ERROR CREATE DIR FLOPPY – Ошибка создания каталога для подключения устройства дисковода.
- [022] ERROR CREATE DIR USB – Ошибка создания каталога для подключения устройства USB.

Ошибки интерпретатора (код 1)

- [101] BAD INTEGER – Ошибка в значении.
- [102] BAD UNSIGNED WORD – Ошибка в беззнаковом значении.
- [103] MISSED VALUE – Отсутствует значение.
- [104] MISPLACED DOT – Отсутствует точка.
- [105] UNKNOWN OPERATOR – Незнакомый оператор, команда.
- [106] DIVIDE BY ZERO – Деление на ноль.
- [107] BAD POWER – Ошибка возведения в степень.
- [108] MISSED LEFT BRACKET – Отсутствует левая скобка.
- [109] ARG OUT OF RANGE – Аргумент выходит за допустимые пределы.
- [110] MISSED SLASH – Отсутствует «/»
- [111] VARIABLE INDEX OUT OF RANGE – Индекс переменной за допустимыми пределами.
- [112] READ ONLY VARIABLES – Переменная только для чтения.
- [113] RPLANE CNG WITH RCOR – Смена плоскости с включенным радиусным корректором.
- [114] UNKNOWN G CODE – Незнакомый G код.
- [115] UNKNOWN ADDRESS – Отсутствует значение.
- [116] MISPLACED PERCENT – Отсутствует процент.
- [117] VALUE OUT OF RANGE – Значение выходит за допустимые пределы.
- [119] TOO MANY M COMMANDS – Много M кодов в кадре.
- [120] UNDEFINED M CODE – Не определенный M код.
- [121] TOO MANY G CODES – Много G кодов в кадре.
- [122] ADDRESS ALREADY TAKEN – Значение уже взято.
- [123] G8X CALLED WITH G7X – G8X вызвано с G7X.
- [124] L CALLED WITH CYCLE Подпрограмма вызывается циклически.
- [125] G92 CALLED WITH G7X – G92 вызвано с G7X.
- [126] G3X CALLED WITH G7X – G3X вызвано с G7X.

Руководство оператора УЧПУ WL4

- [127] G3X CALLED WITH G92 - G3X вызвано с G92.
- [128] DIFFERENT R1 R2 - Различные начальные и конечные радиусы дуги.
- [129] NEGATIVE R - Отрицательный радиус дуги.
- [130] TOO BIG R - Большой радиус дуги.
- [131] R CORR CHNG ON CIRCLE - Радиусный корректор изменяется на окружности.
- [132] G3X WITHOUT MAIN CRD - Вызов G3X без датчика шпинделя.
- [133] G3X DATA ERROR - G3X с ошибочными данными.
- [134] IP DIS INTPL AXIS - В кадре присутствует перемещение по запрещенной оси.
- [135] IP MOTION LIMIT - В кадре присутствуют перемещения, которые выходят за пределы программных ограничителей.
- [136] FBUF NOT INITED - FBUF не инициализирован.
- [137] FBUF NO MEMORY - Нет памяти для буфера кадров.
- [138] FBUF FULL - Буфер кадров полон.
- [139] FBUF EMPTY - Буфер кадров пуст.
- [140] UP IS NOT UPSTREAM
- [141] CANT REPLY SUBROUTINE - Не возможен возврат из подпрограммы.
- [142] M99 IN MAIN PROGRAM - M99 в основной УП. Возможно подпрограмма вызвана как основная УП.
- [143] OVER PP LEVEL - Перегрузка уровня подпрограмм.
- [144] NO PP - Нет подпрограммы.
- [145] VARIABLE INDEX OUT OF RANGE - Индекс переменной за допустимыми пределами.
- [146] LONG PATH - длинный путь УП.
- [147] CANT SET MODALS TO RUNNING STREAM - не возможно установить модальные переменные в запущенном потоке.
- [148] ATTEMPT WRITING SYS VARIABLE - Попытка записи в системную переменную.
- [149] PROGRAM UNDEFINED - УП не определена.
- [150] UP IS NOT STAND BY - Поток не в режиме ожидания начала УП.
- [151] UP IS NOT DONE - Поток не в режиме конца УП.
- [152] FILE ERROR - Ошибка при работе с файлом УП.
- [153] FRAME ERROR - Ошибка в кадре при интерпретации УП.
- [154] G96G97 WITHOUT S - выбрано G97 без задания скорости вращения шпинделя.
- [155] PROG READY - УП готова для считывания.
- [156] PROG WAIT FOR PRC - Поиск «%» в УП.
- [157] PROG WAIT FOR LABEL - Поиск метки перехода в УП.
- [158] PROG END OF DATA - Нет данных.
- [159] PROG LONG STRING - Длинная строка в УП.
- [160] PROG END OF FILE - Обнаружен конец файла или нет данных для обработки.
- [161] PROG LABEL NOT FOUND - Метка перехода не найдена.
- [162] PROG TOO MANY LABELS - Очень много меток.
- [163] PROG CANNOT SEEK BACK - Не возможен поиск по файлу назад.
- [164] PROG UNKNOWN FILE TYPE - Не знакомый тип файла для ввода данных.

Ошибки контроллера перемещения (код 2)

- [201] DSP NOT ANSWER - Плата с сигнальным процессором не отвечает на запросы.
- [202] DSP BAD DATA - Ошибка приема данных от КП.
- [203] HLD NOT FOUND - Файл образа для загрузки в сигнальный процессор не найден. Возможно в конфигурации указан несуществующий файл образа.
- [204] HLD BAD FILE - Заголовок файла образа испорчен.
- [205] DSP CORRUPT - Ошибка при загрузке образа в сигнальный процессор.
- [206] CFG NOT FOUND - Файл настроек не найден.
- [207] CFG FILE ERROR - Файл настроек поврежден или не соответствует версии.
- [208] GAP NOT FOUND - Файл люфтов не найден.
- [209] GAP FILE ERROR - файл люфтов поврежден.
- [210] INP NOT FOUND - Файл настроек не найден.
- [211] INP FILE ERROR - Файл настроек поврежден.
- [212] DSP SPOOL OVERFLOW - Буфер обмена с сигнальным процессором перегружен.
- [213] SPOOL NOT CREATE - Ошибка создания буфера обмена.
- [214]
- [215] BAD IOCTL - Ошибочный сигнал обмена данными.
- [216] UNKNOWN ERROR - Не известная ошибка.
- [217] READ ERROR - Ошибка чтения данных.

Руководство оператора УЧПУ WL4

- [218] HLD FILE NOT FOUND - Файл образа для загрузки в сигнальный процессор невозможно открыть для чтения. Возможно в конфигурации указан несуществующий файл образа.
- [219] NO MEMORY - Нехватка системной памяти.
- [220] FRAME OUT OF SPOOL - Переполнение буфера обмена.
- [221] DSP DEV NOTOPEN - Устройство «/dev/wlmc» не возможно открыть.

Ошибки наладки (код 3)

- [301] NO MEMORY - Нехватка системной памяти.
- [302] NAME AS SYSDIR - Введено имя УП как зарезервированные имя. Резервированные имена это «system, programm».
- [303] DIR NOT CREATE - Каталог не создан.
- [304] ADJ FILE NOT CURRENT VERSION - Файл наладок не той версии.
- [305] ADJ FILE NOT PARAM - Не соответствует заголовок файла наладок.
- [306] ADJ ERROR OPEN FILE - Ошибка открытия файла.
- [307] ADJ ERROR CREATE FILE - Ошибка создания файла наладки.
- [308] ADJ ERROR DELETE FILE - Ошибка удаления файла наладки.
- [309] ADJ ERROR CREATE DIR - Ошибка создания каталога.
- [310] ADJ ERROR DELETE DIR - Ошибка удаления каталога.
- [311] ADJ FILE EXISTS - Файл существует.
- [312] ADJ DIR NOT EMPTY - Каталог не пустой.
- [313] MACHINE ERROR CREATE FILE - Ошибка создания файла данных системы.
- [314] ADJ ERROR RENAME FILE - Ошибка при переименовании файла.
- [315] ADJ NOT EXISTS - Выбранной наладки не существует.
- [316] MACHINE ERROR RENAME FILE - Ошибка переименования файла.
- [317] ADJ ERROR READ FILE - Ошибка чтения файла.
- [318] ADJ ERROR WRITE FILE - Ошибка записи файла.
- [319] ADJ ERROR DIR EXIST - Каталог существует.
- [320] NO SPACE DEVICE - Нет места для создания файла.
- [321] MACH FILE NOT CURRENT VERSION - Файл данных системы другой версии.
- [322] MACH FILE NOT PARAM - Файл данных системы поврежден.
- [323] File or path specified by oldname not found - Имя или путь файла не найден.
- [324] Newname already exists or could not be created - Новое имя файла уже существует или не возможно его создать.

Ошибки энергонезависимой памяти (код 4)

- [401] ERROR - Ошибка при работе с ЭП.
- [402] OPEN DEVICE - Ошибка открытия устройства сохранения данных.
- [403] LOAD DEVICE - Ошибка чтения данных.
- [404] SAVE DEVICE - Ошибка сохранения данных.
- [405] BAD CRC - Ошибка контрольной суммы.
- [406] ERROR RENAME - Ошибка переименования файла.

Ошибки пульта (код 5)

- [501] ERROR - Ошибка в работе устройства пульта.
- [502] RS232 OPEN ERROR - Ошибка открытия устройства пульта «/dev/ttySX».
- [503] RS232 TIMEOUT - Время ожидания ответа от пульта закончилось.
- [504] DRV IN TIMEOUT - Ошибка при чтении с устройства пульта.
- [505] DRV OUT TIMEOUT - Ошибка при записи в устройство пульта.

Ошибки флэш драйва (код 6)

- [601] ERROR - Ошибка в работе флэшдрайва.
- [602] TIME OUT - Время ожидания данных закончилось.
- [603] ERROR CREATE FILE - Ошибка создания принимаемого файла.
- [604] ERROR WRITE PORT - Ошибка записи в порт.
- [605] ERROR CRC - Ошибка контрольной суммы.

Руководство оператора УЧПУ WL4

- [606] EMPTY BUFFER – Не принято ничего, пустой буфер.
- [607] NOT UPDATE – Это не обновление.
- [608] BREAK – Была прервана загрузка данных.
- [609] NOT USED VERSION UPDATE – Версия обновления не поддерживается.
- [610] ERROR OPEN PORT – Ошибка открытия порта.
- [611] OPEN ERROR – Ошибка открытия файла.
- [612] DELETE ERROR – Ошибка удаления файла.
- [613] RENAME ERROR – Ошибка переименования файла.
- [614] WRITE ERROR – Ошибка записи в файл.
- [615] READ ERROR – Ошибка чтения из файла.
- [616] THIS IS DIR – В качестве имени файла было передано имя каталога.

Ошибки параметров (код 7)

- [701] ERROR – Ошибка при работе с файлом параметров.
- [702] CRC ERROR – Ошибка контрольной суммы файла параметров.
- [703] OPEN FILE ERROR – Ошибка открытия файла параметров.
- [704] RENAME FILE ERROR – Ошибка переименования файла параметров.
- [705] WRITE FILE ERROR – Ошибка записи в файл параметров.
- [706] CREATE FILE ERROR – Ошибка создания файла параметров.
- [707] READ FILE ERROR – Ошибка чтения из файла параметров.
- [708] EMPTY DATA FILENAME – В файле параметров указано пустое имя файла данных, где сохраняются параметры.

Ошибки CAN устройства (код 8)

- [801] ERROR – Ошибка при работе CAN устройства.
- [802] NO MEMORY – Нехватка системной памяти.
- [803] Error open main CAN device – Ошибка открытия основного устройства драйвера «/dev/can».
- [804] Error open CAN device – Ошибка открытия устройства драйвера «/dev/canX».
- [805] Error read from CAN device – Ошибка чтения из устройства.
- [806] Error write to CAN device – Ошибка записи в устройство.

Ошибки автоматики (код 9)

- [901] ERROR – Ошибка при работе цикла автоматики.
- [902] NO MEMORY – Нехватка системной памяти.
- [903] NO WLCA – Не найден файл автоматики.
- [904] BAD WLCA – Файл автоматики испорчен.
- [905] UNDEFINED ELEMENT – В автоматике используется не определенный элемент. Возможно не совпадают версии автоматики.
- [906] ERROR INIT – Ошибка инициализации автоматики.
- [907] INVALID IRQ – Ошибочное прерывание.
- [908] MANY TIMERS – Много таймеров.
- [909] INVALID DRV – Не используемый номер драйвера.
- [910] NO DRV – Нет такого драйвера.
- [911] ERROR EXECUTE – Ошибка при обработке автоматики.
- [912] THREAD STOP – Обработка остановлена.
- [913] SHMGET ERROR – Ошибка при выделении памяти для системной области.
- [914] SET BYTE – Ошибка при установке байта в автоматике.
- [915] GET BYTE – Ошибка при считывании байта из автоматики.

Ошибки диспетчера управления (код 10)

- [1001] ERROR – Ошибка в цикле диспетчера.
- [1002] PRG BUFFER EMPTY AND BUFFER FULL – Получено одновременно два сигнала от контроллера перемещений, что буфер и пуст и полон.
- [1003] WAIT FOR DATA – Нет данных
- [1004] ERROR GOTO KADR – Ошибка в диспетчере при выполнении процедуры поиска кадра.

Список переменных

#1...#99	пользовательские переменные (#1...#29 — локальные, #30...#99 — глобальные)
#101	текущее значение G группы 1 (G0-G3, G32, G33)
#102	текущее значение G группы 2 (G40-G42)
#103	текущее значение G группы 3 (G53-G59, G92)
#104	текущее значение G группы 4 (G90-G91)
#105	текущее значение G группы 5 (G94-G95)
#106	текущее значение G группы 6 (G96-G97)
#107	текущее значение G группы 7 (G80-G89)
#108	текущее значение G группы G31, G70-G78
#109	текущее значение G группы G60-G64
#110	текущее значение M группы 0
#111	текущее значение M группы 1
#112	текущее значение M группы 2 (M3-M5);
#113	текущее значение M группы 3
#114	текущее значение M группы 4 (M7-M9);
#115	текущее значение M группы 5
#116	текущее значение M группы 6
#117	текущее значение M группы 7 (M41-M48);
#118	текущее значение M группы 8
#119	текущее значение M группы 9
#120	последнее заданное значение S;
#121	последнее заданное значение T;
#125	Максимальное заданное значение S;
#130	расчетное значение по X в абсолютном выражении;
#131	приращение по X в предыдущем кадре;
#132	расчетное значение по Y в абсолютном выражении;
#133	приращение по Y в предыдущем кадре
#134	расчетное значение по Z в абсолютном выражении;
#135	приращение по Z в предыдущем кадре;
#136	последнее заданное I;
#137	последнее заданное J;
#138	последнее заданное K;
#139	последнее заданное F;
#140	последнее заданное P;
#141	последнее заданное D;
#142	последнее заданное U;
#143	последнее заданное V;
#144	последнее заданное W;
#145	последнее заданное E;

Руководство оператора УЧПУ WL4

#148	последнее заданное А;
#149	последнее заданное В;
#150	последнее заданное С;
#151	текущее значение G группы G17-G19
#152	последнее заданное Н; Номер корректора на длину в плоскости G17
#153	последнее заданное Н; Номер корректора на длину в плоскости G18
#154	последнее заданное Н; Номер корректора на длину в плоскости G19
#157 .. #159	текущее значение G группы G43-G49
#170	расчетное значение по U в абсолютном выражении; (если ось используется)
#171	приращение по U в предыдущем кадре; (если ось используется)
#172	расчетное значение по V в абсолютном выражении; (если ось используется)
#173	приращение по V в предыдущем кадре; (если ось используется)
#174	расчетное значение по W в абсолютном выражении; (если ось используется)
#175	приращение по W в предыдущем кадре; (если ось используется)
#180	расчетное значение по Р в абсолютном выражении; (если ось используется)
#181	приращение по Р в предыдущем кадре; (если ось используется)
#182	расчетное значение по Q в абсолютном выражении; (если ось используется)
#183	приращение по Q в предыдущем кадре; (если ось используется)
#184	расчетное значение по R в абсолютном выражении; (если ось используется)
#185	приращение по R в предыдущем кадре; (если ось используется)
#190	расчетное значение по А в абсолютном выражении; (если ось используется)
#191	приращение по А в предыдущем кадре; (если ось используется)
#192	расчетное значение по В в абсолютном выражении; (если ось используется)
#193	приращение по В в предыдущем кадре; (если ось используется)
#194	расчетное значение по С в абсолютном выражении; (если ось используется)

Руководство оператора УЧПУ WL4

	используется)
#195	приращение по С в предыдущем кадре; (если ось используется)
#200	текущий установленный инструмент (по М6);
#201	Направление вращения шпинделя (0-стоп(М5), 1 -по часовой(М3), -1-против часовой(М4))
#250	Потоковое чтение/запись в/из файл(а);
#400...#485	Переменные в энергонезависимой памяти
#486	Сохраненный номер привязки инструмента
#487	Сохраненное значение подачи
#488	Сохраненное значение скорости вращения шпинделя
#489	Текущая максимальная скорость вращения шпинделя
#490	Максимальная скорость вращения установленная по G51
#491	Иницирует запись выходной области ЭП в файл на диск (только запись)
#492	Иницирует копирование выходной области ЭП во входную область ЭП (только запись)
#493	Время выполненных управляющих программ со времени включения системы
#494	Время выполненных управляющих программ
#495	Количество выполненных управляющих программ со времени включения системы
#496	Количество всего выполненных управляющих программ
#497	Сохраняется последний рабочий кадр
#498	Показывает достоверность информации сохраняемой в энергонезависимой памяти(если 1 то информация корректна, если 0 то возможно повреждены данные в энергонезависимой памяти). Только чтение.
#499	Показывает тип отключения системы(если 1 то система была отключена правильно, если 0 то скорее всего было пропадание питания.). Только чтение.
#508 - #515	Система координат G54 по 8 осям (считывание/запись)
#516 - #523	Система координат G55 по 8 осям (считывание/запись)
#524 - #531	Система координат G56 по 8 осям (считывание/запись)
#532 - #539	Система координат G57 по 8 осям (считывание/запись)
#540 - #547	Система координат G58 по 8 осям (считывание/запись)
#548 - #555	Система координат G59 по 8 осям (считывание/запись)
#556 - #563	Система координат G92 по 8 осям (считывание/запись)
#600 - #607	Ограничения вперед (считывание/запись)
#610 - #617	Ограничения назад (считывание/запись)
#700 - #899	Корректора (считывание/запись)

#1000...#1007	координаты точки касания в абсолютной системе отсчёта (связанной с нулями датчиков положения- G53 T0) в <i>радиусном</i> выражении для всех осей (может использоваться для задания привязок инструмента);
#1010...#1017	координаты точки касания в текущей системе отсчёта (с учётом текущей G53-G59, T0-T9) с пересчётом на диаметр для осей с диаметральным заданием размера (см. настройки интерпретатора);
#1020...#1027	координаты точки касания относительно точки начала кадра с пересчётом на диаметр для осей с диаметральным заданием размера (см. настройки интерпретатора)
#2008...#2015	значения привязок для инструмента T1 в <i>радиусном</i> выражении для всех осей;
#2016...#2023	значения привязок для инструмента T2 в <i>радиусном</i> выражении для всех осей;
#2024...#2031	значения привязок для инструмента T3 в <i>радиусном</i> выражении для всех осей; ... и т.д. со смещением на 8 для каждого следующего инструмента.
#4000...#4010	Обмен данными между драйвером энергонезависимой памяти электроавтоматики
#5000...#5999	Оперативные переменные. Возможность устанавливать значения переменных в диалоговом окне оператором, перед запуском УП.(см. «Доп. модули»)
#5000	Масштаб по умолчанию по G51.1 (Оперативный ввод)
#5010...#5012	Угол поворота G17,G18,G19 по G68 (Оперативный ввод)
#6000...#6007	значения привязок для инструмента T128 в <i>радиусном</i> выражении для всех осей;
#6008...#6015	значения привязок для инструмента T129 в <i>радиусном</i> выражении для всех осей; ... и т.д. со смещением на 8 для каждого следующего инструмента. Всего 372 инструмента.
#8968...#8975	значения привязок для инструмента T499 в <i>радиусном</i> выражении для всех осей;
#9008...#9015	значения коррекций привязок для инструмента T1 для всех осей;
#9016...#9023	значения коррекций привязок для инструмента T2 для всех осей;

Руководство оператора УЧПУ WL4

	осей; ... и т.д. со смещением на 8 для каждого следующего инструмента. Всего 500 инструментов.
#12992...# 12999	значения коррекций привязок для инструмента T499 для всех осей;
#13001...#13499	значения коррекций радиусов для инструмента T1...T499;
#13501...#13999	Квадрант привязки для инструмента T1...T499;
#100000... #149907	переменные в формате #1XXXYY где: 3 разряда (XXX) – номер корректора (привязки) 001...499 – номера корректоров (привязок) 2 разряда (YY) – статья ввода для конкретного корректора (привязки) 01 – Вылет по X (относительно нуля станка) 02 – Вылет по Z (относительно нуля станка) 03 – Радиус 04 – Положение кромки 05 – Износ по X 06 – Износ по Z 07 – Износ радиуса.

Описание функциональных клавиш по экранам

Вид А

F1 - Переключение на экран “ВИД А”

F2 - Переключение на экран “ВИД Б”

F3 - Переключение на экран “ПРОГРАММЫ”

F4 - Переключение на экран “ПАРАМЕТРЫ”

F5 - Переключение на экран “ОШИБКИ”

F6 - Задание смещений (G54-G59)

F8 - В программном режиме “ПОИСК КАДРА”

F9 - Привязка инструмента

F10 - В ручном режиме выключение УЧПУ;

Кнопки “Вправо”/”Влево” изменяют отображение положения инструмента в разных системах координат (G53-G59). Если система координат не активная, то отображается ее название “G53”..“G59”, если активная то выводитсяся “Текущая”.

Цифры “0”-”6” позволяют выбрать какое положение инструмента отображать на экране (Текущие, Абсолютные, По программе, Осталось, Оператор).

“C” - калькулятор;

“,” - Сброс счетчика программ (в программном режиме);

“*” - Сброс счетчика времени выполнения программ (в программном режиме);

“S” - Переключение индикации между скоростью вращения шпинделя и угловым положением шпинделя и заданной скоростью вращения шпинделя.

“F” - Переключение индикации между оборотной и минутной подачами.

“L” - Визуализация процентного отношения выполненной программы в автоматическом режиме.

Дополнительный режим включается/выключается по нажатию :

Вид Б

F1 - Переключение на экран “ВИД А”

F2 - Переключение на экран “ВИД Б”

F3 - Переключение на экран “ПРОГРАММЫ”

F4 - Переключение на экран “ПАРАМЕТРЫ”

“S” - Переключение индикации между скоростью вращения шпинделя и угловым положением шпинделя и заданной скоростью вращения шпинделя.

Дополнительный режим включается/выключается по нажатию .

Программы

F1 - Переключение на экран “ВИД А”.

F2 - Переключение на экран “ВИД Б”.

F3 - Переключение на экран “ПРОГРАММЫ”.

F4 - Переключение на экран “ПАРАМЕТРЫ”.

F5 -Запуск модуля визуализации выбранной УП.

F6 -Редактирование выбранной УП.

F7 - Создание новой УП.

F8 -Удаление выбранной УП.

F9 -Ввод программы с внешнего носителя.

F10 - Вывод выбранной программы на внешний носитель.

Дополнительный режим включается/выключается по нажатию .

«.»F7 – Копирование

Параметры

F1 - Переключение на экран “ВИД А”

F2 - Переключение на экран “ВИД Б”

F3 - Переключение на экран “ПРОГРАММЫ”

F4 - Переключение на экран “ПАРАМЕТРЫ”

F5 -Программные конечники

Руководство оператора УЧПУ WL4

F7 - Корректора

F8 - Параметры (Скорость порта RS232, тип загрузки)

F9 - Режим выбора функций (Обновление системы, Выключение СУЧПУ)

Ошибки

F1 - Переключение на экран “ВИД А”.

F2 - Переключение на экран “ВИД Б”.

F3 - Переключение на экран “ПРОГРАММЫ”.

F4 - Переключение на экран “ПАРАМЕТРЫ”.

Следующие кнопки активизируются специальным образом (см. Руководство по вводу в эксплуатацию).

F7 -Режим диагностики УЧПУ.

F8 -Параметры системы (контроллера перемещений).

F10. – Уровень отладочной информации

Диалоговые окна

Задание смещений (G54-G59)

Кнопки “Вверх”/”Вниз” изменяют номер функции G54-G59

“X” - Ввод смещения по оси X

“Y” - Ввод смещения по оси Y

“Z” - Ввод смещения по оси Z

F9 - Запомнить изменения

F10 - Не сохранять изменения

Задание привязок инструмента

Кнопки “Вверх”/”Вниз” изменяют номер инструмента;

“X” - Ввод привязки по оси X;

“Y” - Ввод привязки по оси Y;

“Z” - Ввод привязки по оси Z;

“D” - Ввод радиуса инструмента;

“S” - Выбор рабочей точки инструмента;

“N” - Выбор типа привязки (квадранта) инструмента;

Визуализатор

“C” – Конфигурация визуализатора;

“L” – Ввод масштаба;

“M” – Просчет границ перемещений в УП;

“G” – Включение/отключение использования смещений координат G54-G59, G92;

“K” – Включение/отключение использования корректоров;

F6 - Сброс программы на начало;

F7 - Очистка экрана;

F8 - Шаг программы, выполнение одного кадра;

F9 - Включение автоматического режима (разрешение изменения скорости прорисовки);

Руководство оператора УЧПУ WL4

F10 - Выход из визуализатора;

Кнопка “ВИД” - позволяет выбрать параметр для изменения (центр координат, масштаб, скорость прорисовки).

Кнопки “Вверх”/”Вниз”/”Вправо”/”Влево” - изменяют центр координат, масштаб, скорость прорисовки, в зависимости какой параметр активный.

Редактор УП

F1 – Помощь по функциям (G,M);

F5 – Включение/выключение автоматической нумерации строк;

F7 – Сохранить УП с новым именем;

F8 – Перейти на строку с заданным номером кадра.

F9 – Поиск подстроки. Если был выбран «Поиск след» по «F4» то производится поиск следующей такой же подстроки.

F10 – выход из режима редактирования УП. Если были произведены изменения в тексте УП, то будет выдан запрос на сохранение изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень сокращений

- УЧПУ - Устройство числового программного управления;
УП - Управляющая программа (Технологическая программа обработки детали);
ПО - Программное обеспечение УЧПУ;
КП - Контроллер перемещения
КА - Контроллер автоматике

Изменения

Добавили описание переменных #10000..#1xxxxx	18.01.2008	Яковенко А.
Добавление режима привязки с износом инструмента	25.01.2008	Яковенко А.
Модуль работы с USB	29.01.2008	Яковенко А.
Список текущих сообщений оператору	29.01.2008	Яковенко А.